

speedheater® 1100

S Säkerhetsföreskrifter / Bruksanvisning

N Sikkerhetsveiledning / Bruksanvisning


DK Sikkerhedsinstruktioner / Brugsanvisning

SF Turvallisuusohjeet / Käyttöohje

D Sicherheitshinweise / Betriebsanleitung

NL Veiligheidsvoorschriften / Gebruiksaanwijzing

F Consignes De Sécurité / mode D'emploi

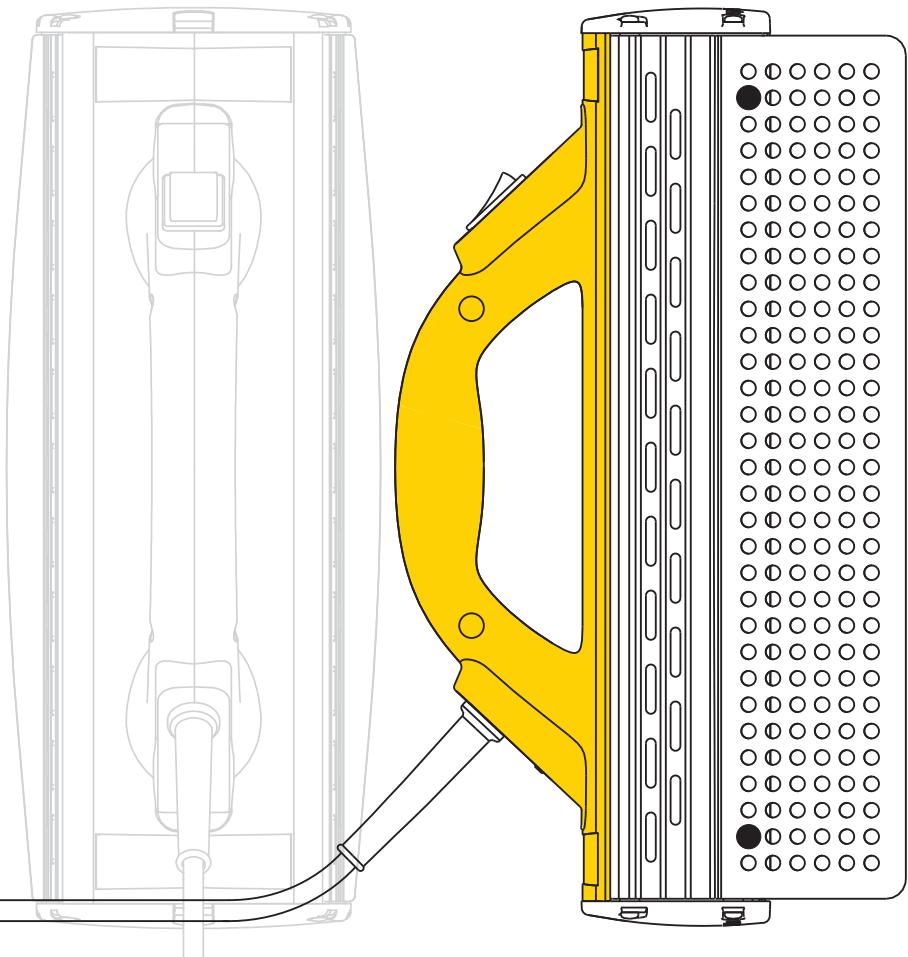

Säkerhetsföreskrifter / Bruksanvisning

Var god läs och spara dessa instruktioner.

Sikkerhetsveiledning / Bruksanvisning

Les og ta vare på disse anvisningene.

Sikkerhedsinstruktioner / Brugsanvisning

Vær venlig at læse og opbevare.

Turvallisuusohjeet / Käyttöohje

Lue ja pane talteen.

Safety Instructions / Instruction Manual

Please read and save these instructions.

Sicherheitshinweise / Betriebsanleitung

Bitte lesen und aufbewahren.

Veiligheidsvoorschriften / Gebruiksaanwijzing

Deze instructies a.u.b. goed lezen en bewaren.

Consignes De Sécurité / mode D'emploi

Veuillez Lire Ces Instructions Et Les Conserver.

Normas de seguridad / Guía de empleo

Lea y guarde estas instrucciones.

Przepisy bezpieczeństwa / Instrukcja obsługi

Prosimy przeczytać i zachować niniejszą instrukcję.

Ohutuseeskirjad / Kasutusjuhend

Loe läbi ja hoia alles.

Drošības instrukcija / Lietotāja rokasgrāmata

Lūdzu, izlasiet un saglabājet šīs instrukcijas.

Säkerhetsföreskrifter



När man använder elektriska verktyg skall grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas för att minska risken för brand, elstötar och personskader.

Läs hela instruktionen innan du börjar använda verktyget - spar den sedan.

1. Lämna aldrig verktyget obevakat.

Verktyget får **aldrig** lämnas obevakat när det är i drift.
Efter användning skall det svalna till ofarlig temperatur innan det kan lämnas utan uppsikt.

2. Använd alltid strömställaren.

Drag aldrig ur anslutningskontakten utan att först stänga av verktyget med dess strömställare.

3. Begränsa uppvärmningstiden.

För lång eller okontrollerad uppvärmningstid mot underlag kan medföra brandfara.

4. Skydd mot elektriska stötar.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör, radiatorer, spisar och kylskåp.

5. Koppla ifrån anslutningskabel.

När verktyget inte är i bruk eller före serviceåtgärder.

6. Använd inte verktyget i näheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

7. Utsätt inte verktyget för regn.

Använd inte verktyget på fuktiga och våta platser.

8. Håll arbetsområdet rent.

Nedskräpade ytor och arbetsområden ökar brandrisken och inbjuder till skador.

9. Arbeta säkert.

Se till att underlaget är stabilt och att gott fotfäste erhålls. Använd erforderlig skyddsutrustning vid arbete på höga höjder. Förankra fåspunkter ordentligt.

10. Förebyggande av brännskada.

Undvik beröring med verktygets metalldelar vid drift. De blir mycket heta och kan förorsaka brännskada. Undvik beröring med lösgjord färg och färgflagor. De blir mycket heta och kan förorsaka brännskada. Arbeta alltid med skyddshandskar.

11. Undvik inandning av rökgaser.

Använd vid behov skyddsmask och/eller sörför god ventilation. Skyddsmask skall **alltid** användas vid borttagning av fabrikslackerade färger.

12. Håll barnen på avstånd.

Låt inte obehöriga komma i kontakt med verktyget eller strömförande ledningar. Håll obehöriga borta från arbetsområdet.

13. Användning av förlängningskabel.

Använd alltid kabel som är godkänd för såväl belastning som miljöförhållanden.

14. Behandla anslutningskabeln varsamt.

Bär aldrig verktyget hängande i kabeln och ryck ej kabeln ur uttaget. Utsätt den inte för värme, oljor eller skarpa kanter.

15. Sköt verktyget med omsorg.

Håll verktyget rent och torrt. Tillse särskilt att rör och reflektorer är hela och rena. Smutsiga rör och reflektorer minskar effektiviteten och kan medföra brandrisk. Kontrollera anslutningskabel, skyddsgaller, rör samt övriga delar regelbundet och byt dessa vid eventuell skada.

16. Särskild varsamhet - IR-rör.

IR-rören är av kvartsglas och skall hanteras varsamt. Går IR-rören sönder skall verktyget omedelbart stängas av och rören bytas.

17. Kontrollera skadade delar.

Innan fortsatt användning av verktyget skall skydds-anordning eller annan skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa om verktyget kommer att fungera riktigt för att utföra det avsedda arbetet. Skyddsanordning eller annan del som är skadad skall repareras eller bytas ut.

18. Främmande delar och service.

Använd ej annat än delar och tillbehör som är godkända. Användning av andra delar än som angivits i reservdelsförteckningar eller eljest godkänts av tillverkaren, kan innebära risk för personskada och upphävande av garantier. Detsamma gäller användandet av serviceverkstad som ej är godkänd eller på annat sätt auktorisera.

19. Reparation utförd av elfackman.

Verktyget är tillverkat i enlighet med gällande bestämmelser. Reparation får endast utföras av fackman, annars finns risk för olycksfall.

20. Varning.

Användning av något annat tillbehör eller annan anordning än vad som rekommenderas i denna säkerhetsföreskrift kan medföra personskada samt innebära att garantin upphör att gälla.

21. Förebygg brandfara.

Tillse att brandsläckare finns i omedelbar närrhet. Om brand uppstår, stäng genast av verktyget och placera det riskfritt.

Bäste Kund !

Vi önskar Er lycka till med användandet av Speedheater modell 1100.

För att Ni skall bli helt nöjd med detta verktyg, rekommenderar vi Er att noggrant läsa igenom och följa denna bruksanvisning och vidstående säkerhetsföreskrifter.

Teknisk beskrivning

Speedheater modell 1100.

CE enligt standard EN 60335-1, EN 60335-2-45.


Total längd : 370 mm
bredd : 170 mm
höjd : 160 mm

Värmepta längd : c:a 310 mm
bredd : c:a 125 mm

Vikt : c:a 1900 gram.

Uppvärmningstid mot färgyta : Inomhus 20 - 40 sekunder.
Utomhus 30 - 90 sekunder.

Effekt : 1100 W
Spänning : 220 - 240 V ~
Anslutning : Enfas växelströmsnät med skyddsjord.

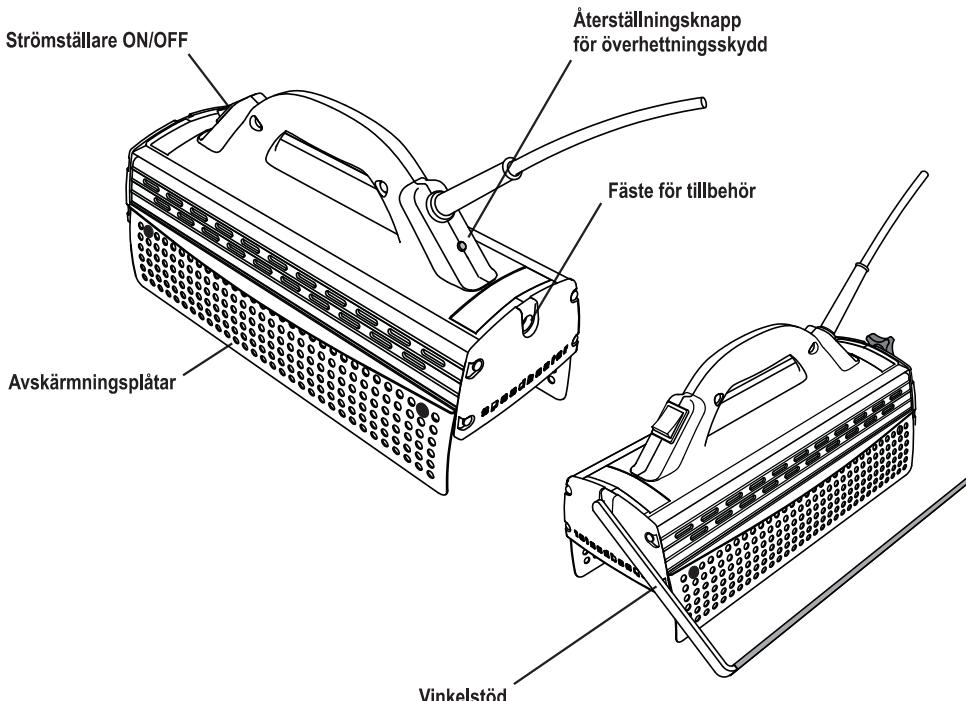

Bruksanvisning

Förberedelser


Alla rökgaser kan innehålla skadliga ämnen, sörj för god ventilation och/eller använd skyddsmask. Använd **alltid** skyddsmask vid färgborttagning på fabriksläckerade snickerier.

Tillse att arbetsområdet är rent och fritt från lättantändliga material, vätskor och gaser.

Anslutning - uppvärmning

Anslut kabel till vägguttag 220 - 240 V ~ med skyddsjord.

Om förlängningskabel används, tillse att den är godkänd för såväl belastning som miljöförhållanden. Ställ strömställaren i läge ON och placera Speedheatern liggande med värmeytan uppåt. När Speedheatern är uppvärmt och klar för användning skall rören lysa klart orange.

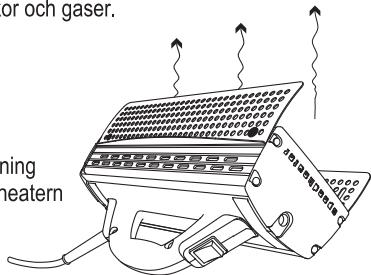

Färgborttagning

Värmt färgskiktet genom att vända Speedheatern mot arbetsytan och ställ eller håll den stabilt mot underlaget.

Vänta tills färgskiktet är helt uppmjukat - ryker och bubblar.

Uppvärmningstid : Inomhus 20 - 40 sek, utomhus 30 - 90 sek. Tiden kan variera beroende på underlaget och måste utprovas.

Flytta sedan Speedheatern till en ny yta och renskrapa den föregående under tiden som den nya värms.

Vid uppehåll i arbetet skall Speedheatern alltid läggas med värmeytan uppåt (se bild om uppvärmning) och hållas under uppsik

Vid borttagning av färg och kitt på fönsterbågar använd vinkelstöd och placera Speedheatern enligt bild 1.

Vid bearbetning av spröjs, lägg en masoniteremsa klädd med aluminiumfolie som skydd. Reflektar värmestrålning och undvikar att motstående glas spricker, se bild 2.

När färg och kitt blivit varma flyttas Speedheatern till en ny yta och den föregående skrapas. Skrapa först bort färgen och avlägsna därefter kittet med exempelvis ett stämjärn.

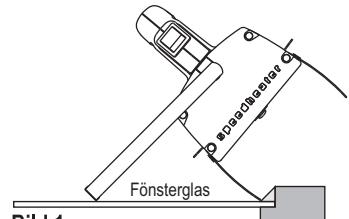


Bild 1.



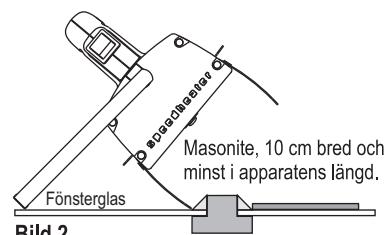


Bild 2.

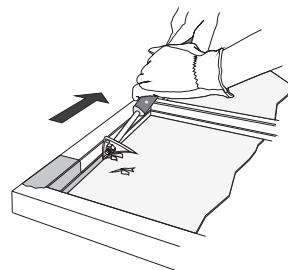

Vid borttagning av färg på profilerade ytor, använd vinkelstöd och skrapa enligt bild.

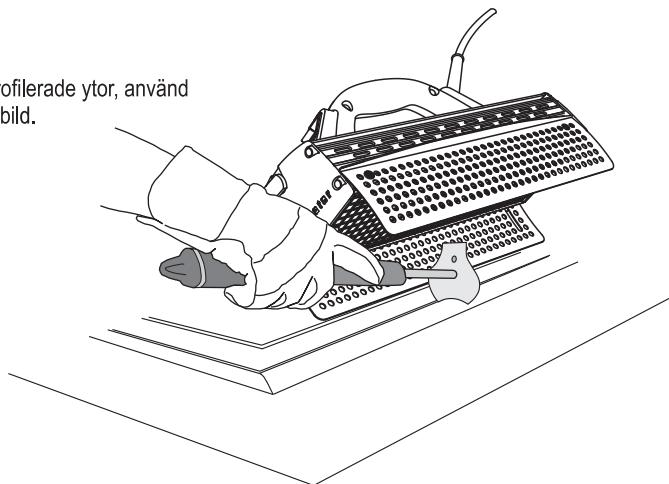

Vid borttagning av plastfärg målad direkt på trä underlättas arbetet avsevärt genom att ytan förbehandlas med kokt linolja blandad med 20 % lacknafta. Påföres med pensel eller sprayas med duschflaska minst en timme före färgborttagningen. Gammal uttorkad oljefärg kan förbehandlas på samma sätt.

Skydd mot överhettning

I apparaten finns ett skydd mot överhettning.

Om överhettningskyddet utlöses bryts strömmen och kontrolllampan på strömställaren släcknar.

Ställ strömställaren i läge OFF, lägg apparaten med värmeytan uppåt och låt den svalna helt.

Återställ därefter överhettningskyddet genom att trycka in knappen som sitter nedanför anslutningskabeln.

Sätt igång apparaten igen enligt anvisningar om anslutning/uppvärming.

Avstängning

Ställ strömställaren i läge OFF.

Placera Speedheatern med värmeytan uppåt och låt den svalna.

Lämna inte verktyget utan uppsikt innan det svalnat och tillse att inga brännbara material finns i närheten.

Vid arbetsupphåll eller avslutat arbete, drag ur anslutningskabeln.

Några av infrateknikens fördelar

Genom användning av Speedheater smälter kåda och hartser fram till ytveden vilket förbättrar träets motståndskraft mot fukt och ökar färgens livslängd.

Värmen tar död på både mögel och svampangrepp, torkar ut fukt och medger målningsbehandling direkt.

Den relativt låga arbetstemperaturen (100-200 grader vid normal användning) gör att eventuellt bly i färgen inte förgasas och inandas.

Metoden är miljövänlig och skonsam mot träet.

Rengöring - underhåll

Försäkra dig alltid om att anslutningskabeln dragits ur vägguttaget och att apparaten är främkopplad innan något arbete utförs på apparaten.

För att bibehålla produktens säkerhet och verkningsgrad bör IR-rör och reflektor hållas rena. IR-rör och reflektor kan torkas med en trasa fuktad med T-röd.


Se till att apparaten svalnat.

Demontera skyddsgaller genom att lossa de två skruvar som sitter på värmeytans kortsidor.

Torka försiktigt åtkomliga delar av rör, reflektor samt skyddsgaller.

Återmontera därefter galler och tillse att skruvarna är åtdragna.

Undvik att skrapa med vassa föremål.

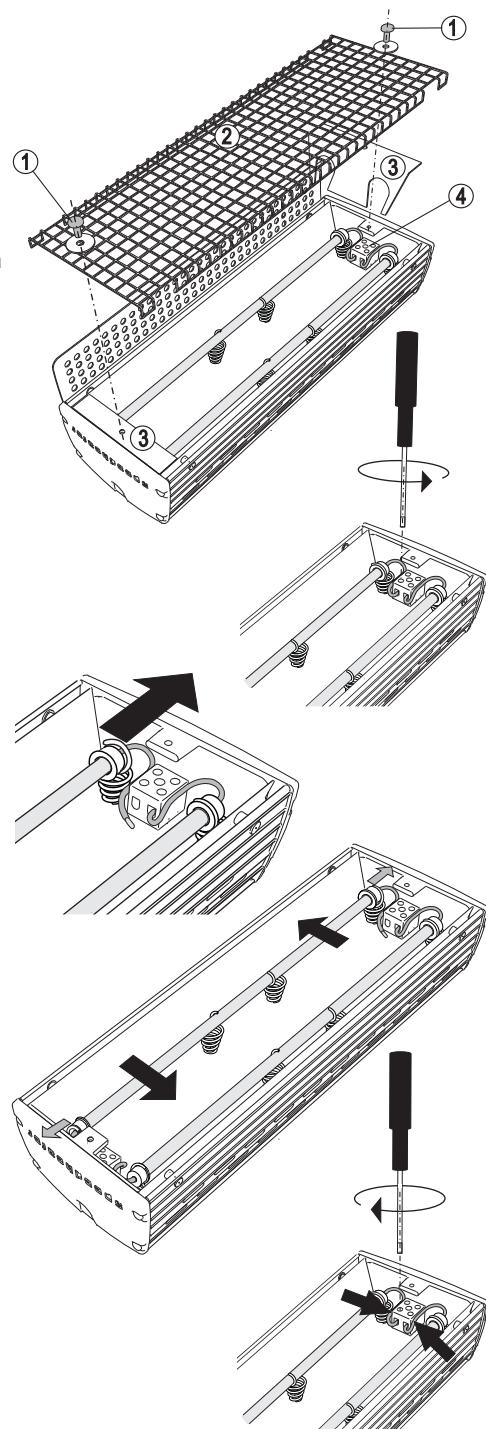

Byte av IR-rör

IR-rören är av kvartsglas och skall hanteras varsamt.
Går IR-rören sönder skall verktyget omedelbart
stängas av och rören bytas.

Reparation skall endast utföras av fackman,
annars finns risk för olycksfall.

Vid reparation ej utförd av fackman upphör
garantier att gälla.


Demontera skyddsgaller genom att lösgöra
skruvar på värmeytans kortsidor (1).
Tag loss skyddsgaller (2) och reflektorgavlar (3).
Lösgör IR-rörens kabelanslutningar genom att
lossa skruvkopplingar på kopplingssplintar (4).
Demontera trasiga rör och ersätt med nya.
Tillse att samtliga kabelanslutningar ligger rätt på
platser och dra åt skruvkopplingar.
Återmontera reflektorgavlar och skyddsgaller, tillse
att skruvorna är åtdragna.

Förbrukade rör kan lämnas till glas resp. metallåtervinning.

Reservdelsförteckning

Uppge alltid apparatens serienummer samt detaljens nummer och namn vid beställning av reservdelar.

Förbehåll för ändringar i apparatens konstruktion utan föregående avisering.

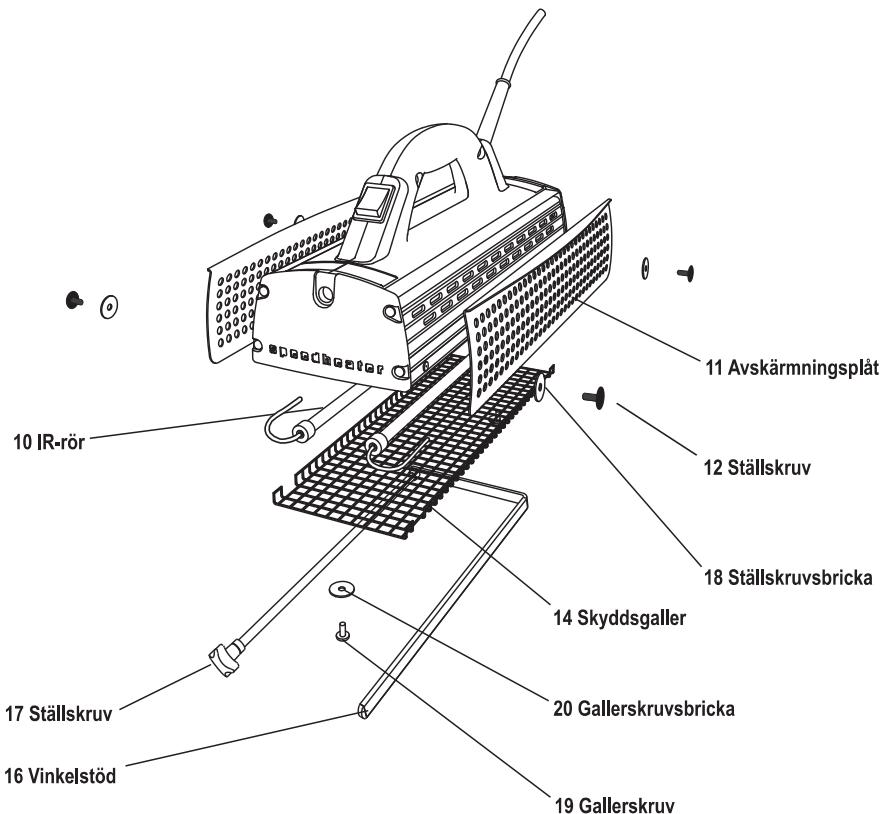

Garantier

Speedheater System AB ger garantier för Speedheater enligt lagstadgade föreskrifter i respektive land.

Skador och felaktigheter som kan härföras till felaktigt handhavande, normal förslitning eller överbelastning omfattas ej av denna garanti.

Alla reparationer måste utföras av fackman för att garantier skall gälla.

Vid reklamation skall hela apparaten sändas in, icke isärtagen, tillsammans med kvitto/faktura till återförsäljare eller auktoriserad serviceverkstad.

Sikkerhetsforskrifter



Når man bruker elektriske verktøy må grunnleggende sikkerhetsforskrifter alltid følges for å redusere faren for brann, elektriske støt og personskader.

Les disse anvisningene nøye før du begynner å bruke verktøyet. Ta godt vare på disse anvisningene.

1. La aldri verktøyet være uten tilsyn

Verktøyet må aldri være uten tilsyn når det er i drift. Etter bruk må det avkjøles til uførlig temperatur før det kan stå uten tilsyn.

2. Bruk alltid strømbryteren

Trekk aldri ut støpslet uten å først slå av verktøyet med strømbryteren.

3. Begrens oppvarmingstiden

For lang eller ukontrollert oppvarmingstid mot underlag kan medføre brannfare.

4. Beskytt mot elektrisk støt

Unngå kroppskontakt med jordede overflater, for eksempel rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.

5. Kople fra strømledningen

Når verktøyet ikke er i bruk eller før service eller reparasjoner.

6. Bruk ikke verktøyet i nærheten av lett antennelige væsker eller gasser

7. Utsett ikke verktøyet for regn

Bruk ikke verktøyet på fuktige eller våte steder.

8. Hold arbeidsområdet rent

Tilmussede overflater og arbeidsområder øker brannfaren og faren for skader.

9. Arbeid sikkert

Sørg for at underlaget er jevnt og at du har godt fotfeste. Bruk påkrevet verneutstyr ved arbeid høyt oppe. Forankre festepunkter ordentlig.

10. Forebygging av brannskade

Unngå berøring med verktøyets metalldeler ved drift. De blir meget varme og kan medføre brannskade.

Unngå berøring med løsnet maling og malingsflak. De blir meget varme og kan medføre brannskader.

Bruk alltid vernehansker.

11. Unngå innånding av røykgasser

Bruk ved behov vernemaske og/eller sorg for God ventilasjon. Vernemaske skal alltid benyttes ved fjerning av fabrikklakkert maling.

12. Hold barn på avstand

La ikke ivedkommende komme i kontakt med verktøyet eller strømførende ledninger. Hold ivedkommende vekk fra arbeidsområdet.

13. Bruk av skjøteleddning

Bruk alltid ledning som er godkjent både med hensyn til belastning og miljøforhold.

14. Behandle strømledningen forsiktig

Bær aldri verktøyet hengende i ledningen og dra ikke støpslet ut av kontakten med ledningen. Utsett ikke ledningen for varme, oljer eller skarpe kanter.

15. Ta godt vare på verktøyet

Hold verktøyet rent og tørt. Påse særlig at rør og reflektorer er hele og rene. Tilmussede rør og reflektorer reduserer effektiviteten og kan medføre brannfare. Kontroller strømledning, beskyttelsesgitter, rør og øvrige deler regelmessig og bytt dem ut ved eventuelle skader.

16. Ekstra forsiktighet IR-rør

IR-rørene er av kvartsglass og må håndteres forsiktig. Hvis IR-rørene blir ødelagt, må verktøyet straks slås av og rørene byttes ut.

17. Kontroller skadede deler

Før fortsatt bruk av verktøyet må beskyttelsesanordning eller annen skadet del kontrolleres nøye for å sikre at verktøyet fungerer som det skal. Beskyttelsesanordning eller annen del som er skadet må repareres eller byttes ut.

18. Ikke godkjente deler og service

Bruk kun deler og tilbehør som er godkjent. Bruk av andre deler enn de som er angitt i reservedelslister eller som er godkjent av produsenten kan medføre fare for personskade og gjøre garantier ugyldige. Det samme gjelder bruk av serviceverksted som ikke er godkjent eller autorisert på annen måte.

19. Reparasjon utført av fagkyndig person

Verktøyet er produsert i samsvar med gjeldende bestemmelser. Reparasjoner må kun utføres av fagkyndige personer, hvis ikke kan det være fare for ulykker.

20. Advarsler

Bruk av annet tilbehør eller andre anordninger enn de som er anbefalt i disse sikkerhetsforskriftene kan medføre personskade samt innebære at garantien blir ugyldig.

21. Forebygg brannfare

Sørg for at det finnes brannslukningsapparat i umiddelbar nærhet. Hvis det oppstår brann, slå straks av verktøyet og plasser det på et trygt sted.

Kjære kunde !

Vi ønsker deg lykke til med bruken av Speedheater modell 1100.

For at du skal bli helt fornøyd med dette verktøyet, anbefaler vi at du leser nøye gjennom og følger denne bruksanvisningen og medfølgende sikkerhetsforskrifter.

Teknisk beskrivelse

Speedheater modell 1100.

CE i samsvar med standard EN 60335-1, EN 60335-2-45.


Total lengde : 370 mm
bredde : 170 mm
høyde : 160 mm

Vekt : ca. 1900 gram

Effekt : 1100 W
Spanning : 220 - 240 V ~
Tilkopling : Enfaset jordet vekselstrømmuttak.

Lengde varmetplate : ca. 310 mm
bredde : ca. 125 mm

Oppvarmingstid mot malingsflate : Innendørs 20 - 40 sekunder.
Utendørs 30 - 90 sekunder.

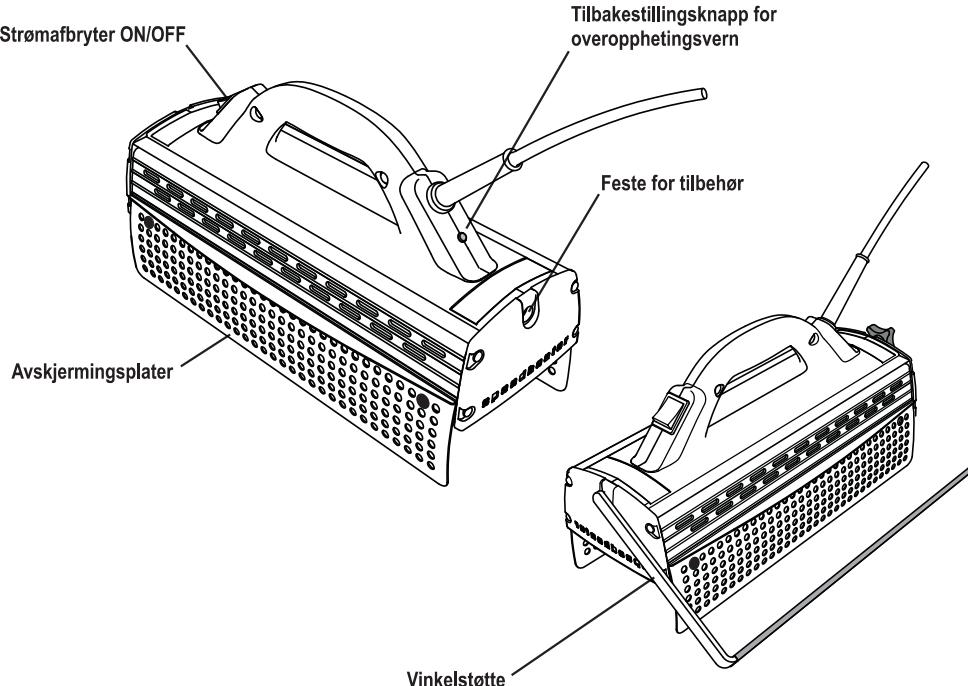


Bruksanvisning

Forberedelser

Alle røykgasser kan inneholde skadelige stoffer, sørk for god ventilasjon og/eller bruk vernemaske. Bruk alltid vernemaske ved malingsfjerning på fabrikkalakkert treverk.


Sørk for at arbeidsområdet er rent og fritt for lett antennelige materialer, væsker og gasser.

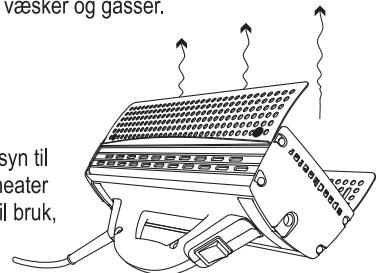

Tilkopling oppvarming

Kople ledningen til et jordet vegguttak 220 - 240 V~.

Hvis du bruker skjøteleddning, sørk for at den er godkjent både med hensyn til belastning og miljøforhold. Still strømbryteren på ON og plasser Speedheater liggende med varmeflaten opp. Når Speedheater er oppvarmet og klar til bruk, skal rørene lyse klart oransje. Oppvarmingstiden er ca. 2 minutter.

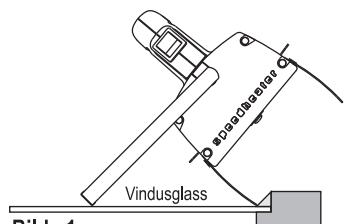

Malingsfjerning

Varm malingslaget ved å rette Speedheater mot arbeidsflaten og sette eller holde den stabilt mot underlaget.

Vent til malingslaget er helt oppmykt, dvs. ryker og bobler.

Oppvarmingstid: innendørs 20-40 sekunder, utendørs 30-90 sekunder.
Tiden kan variere avhengig av underlaget du må derfor prøve deg frem.


Flytt deretter Speedheater til en ny flate og skrap ren den foregående mens den neste varmes.

Ved opphold i arbeidet m[Speedheater alltid legges med varmeflaten opp, se bildet om oppvarming, og holdes under tilsyn. Ved fjerning av maling og kitt på vinduskarmer, bruk vinkelestøtte og plasser Speedheater som vist på bilde 1.


Ved bearbeiding av sprosser, legg en masonittremse kledd med aluminiumsfolie som beskyttelse. Reflekterer varmestråling og unngår at motstående glass sprekker, se bilde 2.

Når maling og kitt er blitt varmt, flyttes Speedheater til en ny flate og den foregående skraper. Skrap først bort malingen og fjern deretter kittet med for eksempel en meisel.


Bilde 1.

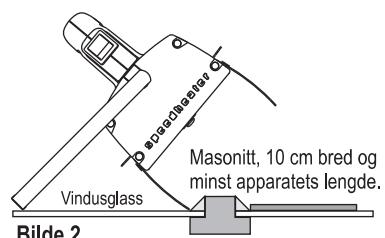

Bilde 2.

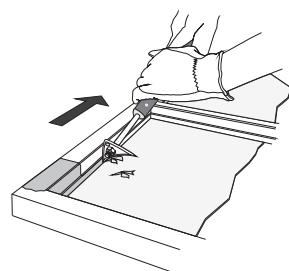

Ved fjerning av maling på profilerte overflater, bruk vinkelstøtte og skrap som vist på bildet.

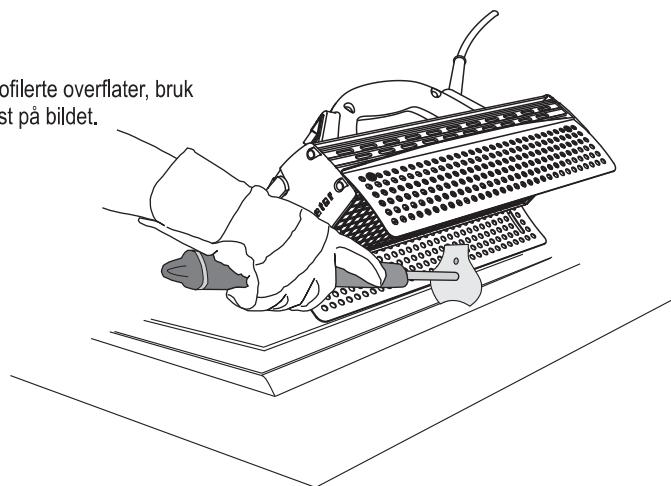

Fjerning av plastmaling malt direkte på tre kan forenkles betraktelig ved at overflaten forbehandles med kokt linolje blandet med 20 % white-spirit. Påføres med pensel eller sprayflaske minst en time før malingen skal fjernes. Gammel, uttørket oljemaling kan forbehandles på samme måte.

Beskyttelse mot overoppheeting

Apparatet har et overoppheatingsvern.

Hvis overoppheatingsvernet utløses brytes strømmen og kontrollampen på strømbryteren slokner.

Sett strømbryteren på OFF, legg apparatet med varmeflatten opp og la det kjøle seg helt ned.

Tilbakestill deretter overoppheatingsvernet ved å trykke inn knappen som sitter nedenfor strømledningen.

Start apparatet igjen i henhold til anvisninger om tilkobling/oppvarming.

Slå av verktøyet

Still strømbryteren på OFF.

Plasser Speedheater med varmeflatten opp og la den avkjøles.

La ikke verktøyet stå uten tilsyn før det er avkjølt og sorg for at det ikke finnes brennbart materiale i nærheten.

Ved arbeidsopphold eller avsluttet arbeid, fjern stopselet fra vegguttaket.

Noen av infrateknikkens fordeler

Ved bruk av Speedheater smelter harpiks inn til ytterveden, noe som forbedrer treets motstand mot fukt og øker malingens levetid.

Varmen dreper både mugg og sopp, tørker ut fukt og gör det mulig å male med det samme.

Den relativt lave arbeidstemperaturen (100-200 grader ved vanlig bruk) gjør at eventuelt bly i malingen ikke fordamper og innåndes.

Metoden er miljøvennlig og skånsom mot treet.

Rengjøring vedlikehold

Forsikre deg alltid om at støpselet er fjernet fra vegguttaket og att apparatet er frakoplet før det utføres arbeid på apparatet.

For å bevare produktets sikkerhet og funksjon, bør IR-rør og reflektorer holdes rene. IR-rørene og reflektorene kan tørkes av med en klut fuktet med denaturert sprit.


Påse att apparatet er avskjølt.

Demonter beskyttelsesgitteret ved å løsne de to skruene ① som sitter på varmeplatens kortsider.

Tørk forsiktig av tilgjengelige deler av rør, reflektorer og beskyttelsesgitter.

Sätt deretter beskyttelsesgitteret tilbake på plass og påse att skruene er trekt ordentlig til.

Unngå å skrape med skarpe gjenstander.

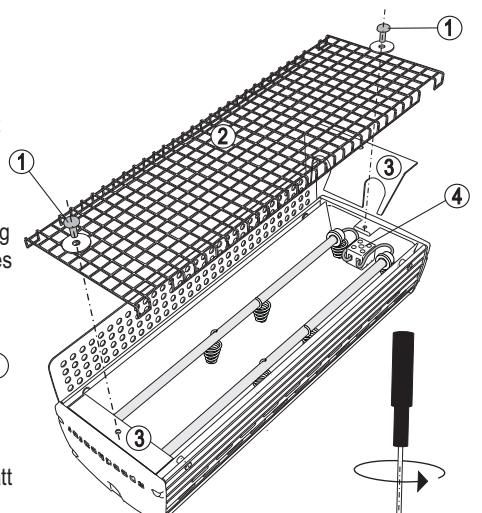


Bytte av IR-rør

IR-rørene er av kvartsglass og må håndteres forsiktig. Hvis IR-rørene blir ødelagt, må verktøyet straks slås av og rørene byttes ut.

Reparasjon må kun utføres av fagkyndige personer, hvis ikke er det fare for ulykker.

Hvis reparasjoner ikke utføres av fagkyndige personer blir garantien ugyldig.

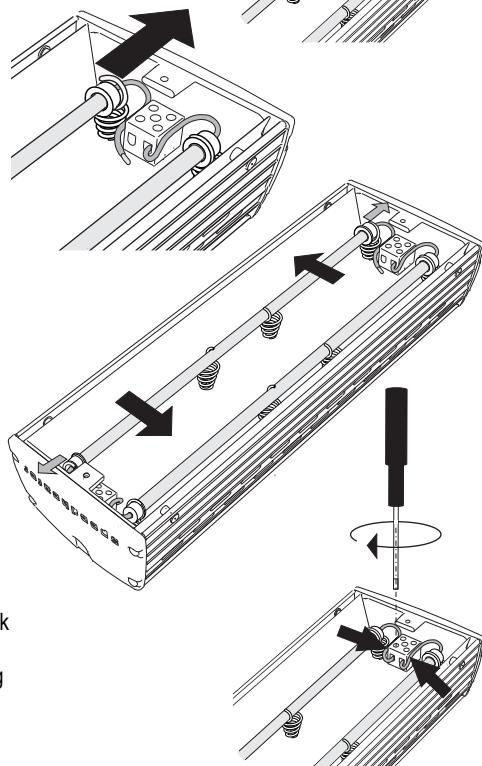

Demonter beskyttelsesgitteret ved å løsne skruene på varmeplatens kortsider ①.

Fjern beskyttelsegitter ② og reflektorgavler ③.

Løsne IR-rørenes kabelforbindelser ved å løsne skrueforbindelsene på koplingsplintene ④.

Demonter skadede rør og erstatt med nye.

Påse att alle kabelforbindelser ligger riktig på plass og trekk till skrueforbindelsene.


Sett reflektorgavler og beskyttelsesgitter tilbake på plass og påse att skruene er ordentlig trekt till.

Brukte rør kan leveres til glass- og metallgjenvinning.

Reservedelsliste

Oppgi alltid apparatets serienummer samt delens nummer og navn ved bestilling av reservedeler.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i apparatets konstruksjon uten varsel.

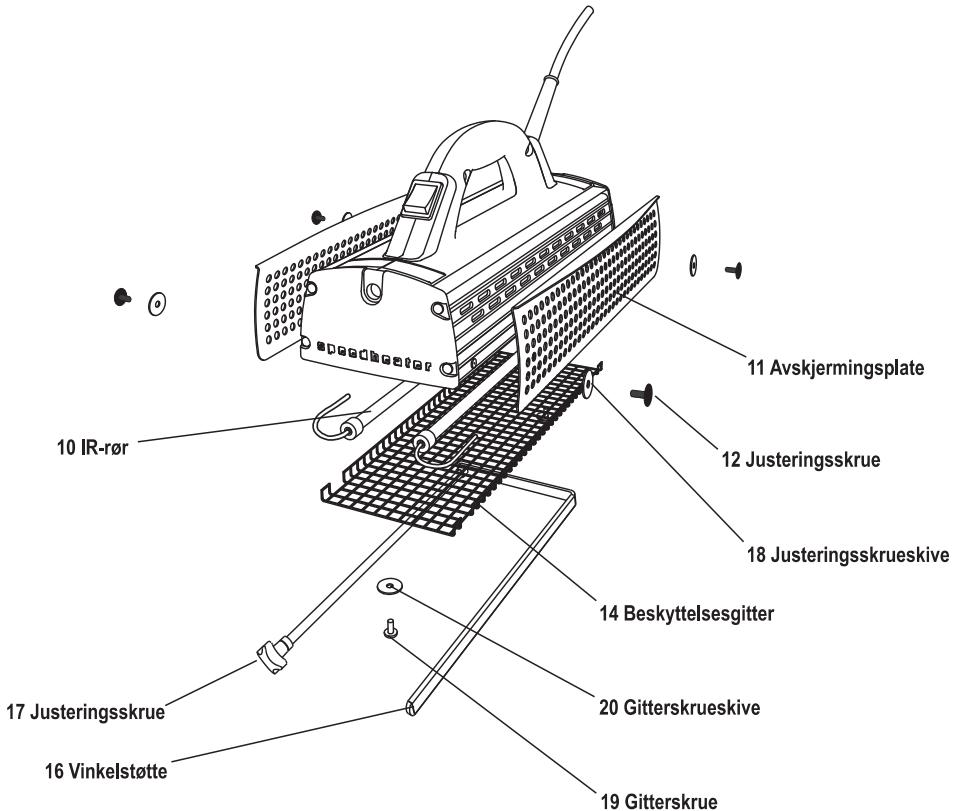

Garantier

Speedheater System AB gir garantier for Speedheater i samsvar med lovmessige forskrifter i hvert enkelt land. Skader og feil som kan henføres til feilaktig håndtering, vanlig slitasje eller overbelastning omfattes ikke av denne garantien.

Alle reparasjoner må utføres af fagkyndige personer for at garantien skal gjelde.

Ved reklamasjon skal hele apparatet sendes inn, ikke demonterte deler, sammen med kvittering/faktura til forhandleren eller et autorisert serviceverksted.

Sikkerhedsinstruktioner



Ved anvendelse af elektrisk værktøj skal de grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges for at reducere risikoen for brand, elektriske stød og personskader.

Læs hele instruktionen igennem, før du tager værktøjet i brug og gem den derefter.

1. Lad aldrig værktøjet stå uden opsyn.

Værktøjet må aldrig stå uden opsyn, når det er i drift. Efter brug skal det køle af til en ufarlig temperatur, før det lades stå uden opsyn.

2. Brug altid strømafbryderen.

Træk aldrig stikket ud af kontakten, men sluk først for værktøjet på dets strømafbryder.

3. Begräns opvarmningstiden.

For lang eller ukontrolleret opvarmningstid mod underlag kan medføre brandfare.

4. Beskyt mod elektrisk stød.

Undgå kropskontakt med jordede overflader som fx rør, radiatorer, komfurter og køleskabe.

5. Tag elkablet ud.

Når værktøjet ikke er i brug eller før service.

6. Brug ikke værktøjet i nærheden af letantændelige væsker eller gasser.

7. Værktøjet må ikke udsættes for regn.

Brug ikke værktøjet på fugtige eller våde steder.

8. Hold arbejdsmrådet rent.

Snudsede overflader og områder øger brandrisikoen og indbyder til skader.

9. Udfør arbejdet på en sikker måde.

Sørg for at underlaget er stabilt, og sørg for at få et godt fodfæste. Brug det nødvendige sikkerhedsudstyr ved arbejde i store højder. Gør forankringspunkterne sikkert fast.

10. Forebyggelse af brandskade.

Undgå berøring med værktøjets metaldele under drift. De bliver meget varme og kan forårsage brandskade.

Undgå berøring med løsnet maling og malingsflager. De bliver meget varme og kan forårsage brandskade.

Udfør alt arbejdet iført beskyttelseshandsker.

11. Undgå at indånde røggasser.

Brug beskyttelsesmaske efter behov og/eller sørg for god Udluftning. Der skal altid bruges beskyttelsesmaske ved Fjernelse af fabrikslakeret maling.

12. Hold børn på sikker afstand.

Sørg for at børn og andre ikke kan komme i kontakt med værktøjet eller strømførende ledninger.

Hold personer, som intet har med arbejdet at gøre, borte fra arbejdsmrådet.

13. Brug af forlængerledning.

Brug altid et kabel, der er godkendt til såvel belastningen som miljøforholdene.

14. Behandl elkablet forsigtigt.

Bær aldrig værktøjet i kablet, og tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at rykke i kablet. Kablet må ikke udsættes for varme, olier eller skarpe kanter.

15. Pleje af værktøjet.

Hold værktøjet rent og tørt. Sørg især for, at rør og reflektorer er hele og rene. Snudsede rør og reflektorer reducerer effektiviteten og kan medføre en brandrisiko. Kontrollér elkabel, beskyttelsesgitter, rør samt øvrige dele regelmæssigt og udskift dem, hvis de beskadiges.

16. Særlig forsigtighed IR-rør.

IR-rørene er af kvartsglas og skal behandles forsigtigt. Hvis IR-rørene går i stykker, skal der straks slukkes for værktøjet, og rørene udskiftes.

17. Kontrollér beskadigede dele.

Før fortsat brug af værktøjet skal beskyttelsesanordningen eller andre beskadigede dele kontrolleres nøje for at fastslå, om værktøjet vil fungere korrekt i forbindelse med det påtænkte arbejde. Beskyttelsesanordningen eller andre beskadigede dele skal repareres eller udskiftes.

18. Uoriginalle dele og service.

Brug kun godkendte dele og godkendt service. Brug af andre dele end dem, der er angivet i reservedelslister eller i øvrigt er godkendt af fabrikanten, kan indebære risici for personskade og ophævelse af garantier. Det samme gælder anvendelsen af et serviceværksted, der ikke er godkendt eller på anden måde autoriseret.

19. Reparation udført af elektriker.

Værktøjet er fremstillet i henhold til gældende bestemmelser. Reparation må kun udføres af en agmand, da der ellers er risiko for ulykker.

20. ADVARSEL

Brug af andet tilbehør eller andre anordninger end dem, der anbefales i disse sikkerhedsinstruktioner, kan medføre personskade samt indebære at garantien Bortfalder.

21. Forebyggelse af brandfare.

Sørg for at der er en brandslukker i umiddelbar nærhed. Opstår der brand, skal der straks slukkes for værktøjet, hvorefter værktøjet skal placeres et risikofrit sted.

Kære kunde !

Vi vil gerne ønske dig tillykke med brugen af Speedheater model 1100.

For at du skal blive helt tilfreds med dette værktøj, anbefaler vi, at du nøje læser denne brugsanvisning og sikkerhedsinstruktioner igennem og følger dem.

Teknisk beskrivelse

Speedheater model 1100.

CE ifølge EN 60335-1, EN 60335-2-45 standarderne.

Total længde : 370 mm

bredde : 170 mm

højde : 160 mm

Vægt : ca. 1900 g

Effekt : 1100 W

Spænding : 220 - 240 V ~


Tilslutning : 1-faset vekselstrøm med jord.

Varmeflade længde : ca. 310 mm

bredde : ca. 125 mm

Opvarmningstid mod malingoverflade : Indendørs 20 - 40 sekunder.

Udendørs 30 - 90 sekunder.

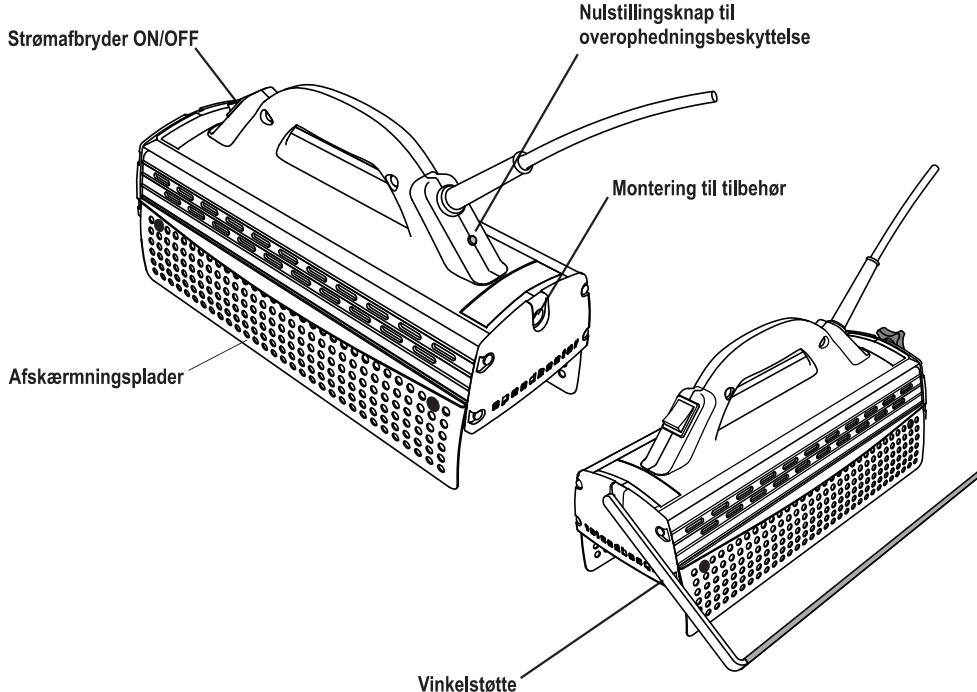

Brugsanvisning


Forberedelser

Alle røggasser kan indeholde skadelige stoffer. Sørg for god udluftning, og/eller anvend beskyttelsesmaske. Brug **altid** beskyttelsesmaske ved fjernelse af maling på fabrikslakerede træemner. Sørg for at arbejdsmrådet er rent og frit for letantændelige materialer, væsker og gasser.

Tilslutning opvarmning

Tilslut kablet til en kontakt med 220 - 240 V~ med jord.

Hvis forlængerledning anvendes, skal den være godkendt til såvel belastning som miljøforhold. Sæt strømafbryderen på ON og anbring Speedheateren liggende med varmepladen opad. Når Speedheateren er varmet op og klar til brug, skal rørene lyse klart orange. Opvarmningstiden er ca. 2 minutter.

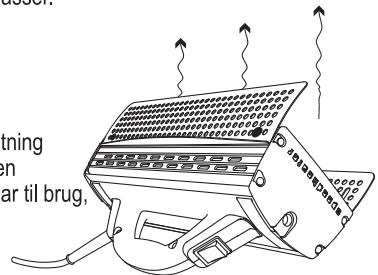

Fjernelse af maling

Opvarm malingslaget ved at vende Speedheateren mod arbejdsoverfladen, og placér den, eller hold den stabilt mod underlaget. Vent indtil malinglaget er blødt helt op ryger og bobler.

Opvarmningstid : Indendørs 20 - 40 sek., udendørs 30 - 90 sek. Tiden kan variere afhængig af underlaget og skal afprøves.

Flyt så Speedheateren op til en ny overflade og skrap den foregående ren, mens den nye varmes op.


Ved pauser i arbejdet skal Speedheateren altid vendes med varmepladen opad (se billedet om opvarmning) og holdes under opsyn.

Ved fjernelse af maling og kit på vinduesrammer, skal du anvende vinkelstøtte og anbringe Speedheateren som vist på billede 1.


Ved bearbejdning af sprosser, skal du bruge en masonitstrimme i beklædt med alufolie som beskyttelse.

Den reflekterer varmestrålingen og modvirker, at det modståen de glas revner, se billede 2.


Når maling og kit er opvarmet, flyttes Speedheateren til en ny overflade, og den foregående skrabs ren. Skrab først malingen af og fjern så kittet med fx et stemmejern.

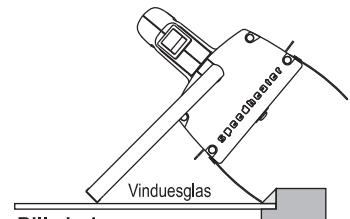


Billede 1.

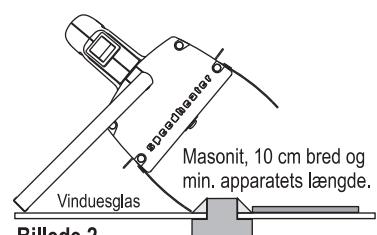

Billede 2.

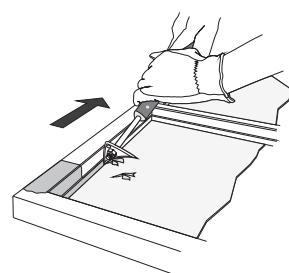

Ved fjernelse af maling på profilerede overflader, anvendes en vinkelstøtte. Skrab som vist på billedet.

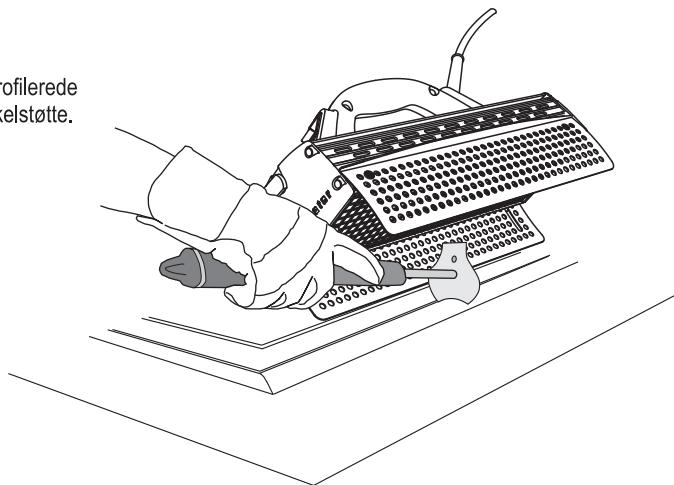

Ved fjernelse af plastmaling påført direkte på trælettes arbejdet betydeligt ved at forbehandle overfladen med kogt linolie blandet med 20 % laknafta. Påføres med pensel eller sprayes med sprayflaske mindst en time før fjernelsen af malingen. Gammel udtrørret oliemaling kan forbehandles på samme måde.

Beskyttelse mod overophedning

Apparatet indeholder en overophedningsbeskyttelse.

Hvis overophedningsbeskyttelsen udløses, afbrydes strømmen, og kontrollampen på strømafbryderen slukkes. Stil strømafbryderen på OFF, læg apparatet med varmefloden opad, og lad det køle helt af. Nulstil derefter overophedningsbeskyttelsen ved at trykke den knap ind, der sidder under elkablet.

Sluk for værktøjet

Sæt strømafbryderen på OFF.

Anbring Speedheateren med varmefloden opad og lad den køle af.

Lad ikke værktøjet stå uden opsyn, før det er kølet af, og sørge for at der ikke er brandbare materialer i nærheden.

Ved pauser i arbejdet eller efter arbejdets ophør skal elkablet trækkes ud.

Nogle af IR-teknikkens fordele

Når du bruger Speedheateren, smelter harpiks frem til det yderste træ, hvilket forbedrer træets modstandskraft mod fugt og øger malingens levetid.

Varmen dræber såvel mug- som svampeangreb, udtrørre fugt og gør det muligt at påføre malingen direkte. Den forholdsvis lave arbejdstemperatur (100-200° ved normal brug) betyder, at evt. bly i malingen ikke fordamper og indåndes.

Metoden er miljøvenlig og skånsom mod træet.

Rengøring vedligeholdelse

Du skal altid kontrollere, at stikket er taget ud af stikkontakten, og at apparatet er koblet fra, før der udføres noget arbejde på apparatet.

For at bevare produktets sikkerhet og virkningsgrad bør IR-rør og reflektorer holdes rene. IR-rørene og reflektorerne kan tørres af med en klud fugtet med etanol.


Apparatet skal være kølet af.

Demontér beskyttelsesgitteret ved å løsne de to skruer ①, der sidder på varmeflatens korte sider.

Tør forsigtigt de tilgængelige dele af rør, reflektorer og beskyttelsesgitter af.

Montér derefter gitteret igen og kontrollér, at skruerne er spændt fast.

Undgå å skrabe med skarpe genstande.

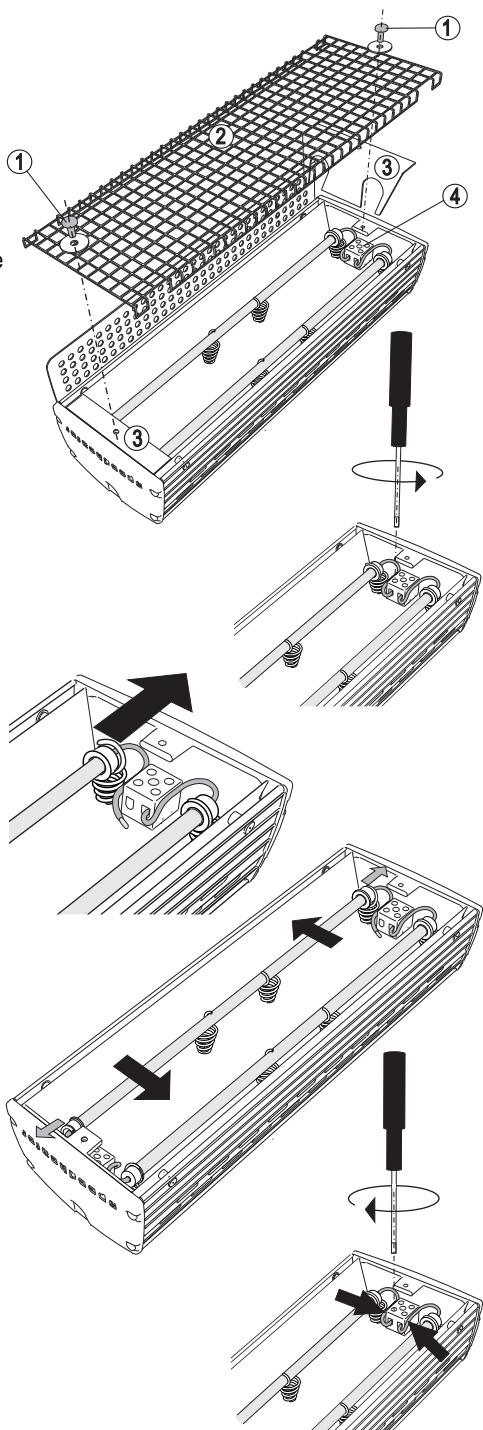

Udskiftning af IR-rør

IR-rørene er af kvartsglas og skal behandles forsigtigt.

Går IR-rørene i stykker, skal der straks slukkes for værktojet, og rørene udskiftes.

Reparation må kun udføres af en fagmand, da der ellers er risiko for ulykker.

Såfremt reparation ikke udføres af en fagmand, bortfalder garantien.

Demonter beskyttelsesgitteret ved at løsne skruerne på varmefladens korte sider ①.

Fjern beskyttelsesgitter ② og reflektorgavle ③.

Løsn IR-rørenes kabelflislutninger ved at løsne skruekoblingerne på koblingsbenene ④.

Demontér defekte rør og udskift med nye.

Kontrollér at samtlige kabelflislutninger ligger korrekt på plads, og spænd skruekoblingerne.

Montér reflektorgavlene og beskyttelsesgitteret igen.


Kontrollér at skruerne er spændt fast.

Brugte rør kan afleveres som hhv. glas- og metalgenugbrug.

Reservedelsliste

Oplys altid apparatets serienummer samt delens nummer og navn ved bestilling af reservedele.

Forbehold for ændringer i apparatets konstruktion uden forudgående varsel.

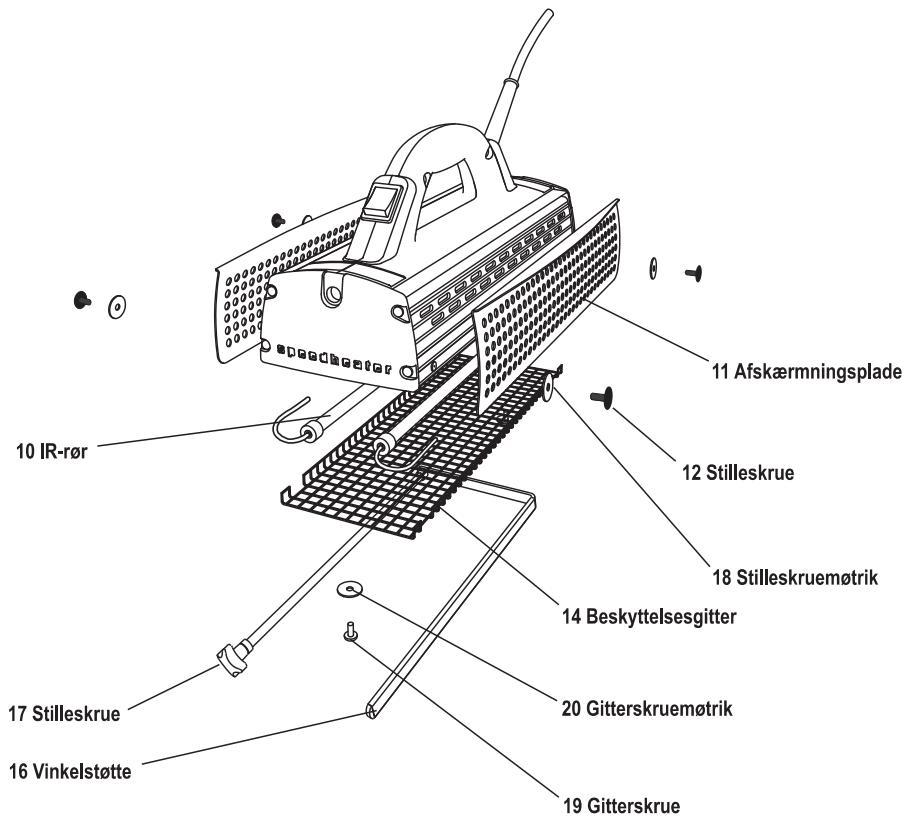

Garantier

Speedheater System AB giver garantier for Speedheater ifølge gældende lovbefalede forskrifter i de enkelte lande.

Skader og fejl, der kan henføres til forkert brug, normal slitage eller overbelastning, er ikke omfattet af garantien. Alle reparationer skal udføres af en fagmand for at være omfattet af garantien.

Ved reklamation skal hele apparatet, ikke demonteret, sendes ind vedlagt kvittering/fakura, til forhandleren eller et autoriseret serviceværksted.

Turvallisuusohjeet



Sähkötyökaluja käytettäessä tulee aina noudattaa turvallisuusohjeita tulipalon, sähköiskujen ja henkilövahinkojen välttämiseksi.

Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen työkalun käyttöä ja säilytä ohjeet.

1. Älä koskaan jätä työkalua ilman valvontaa.

Työkalua ei koskaan saa jättää ilman valvontaa, kun se on käynnissä. Käytön jälkeen sen on annettava jäähytä ennen kuin se jätetään ilman silmälläpitoa.

2. Käytä aina katkaisinta.

Älä koskaan irrota liitintäjohto ennen virran katkaisemista työkalusta katkaisimella.

3. Seuraa kuumenemisaikaa.

Liian pitkä tai hallitsematon kuumenemisaika voi synnyttää tulipalon vaaran.

4. Suojaudu sähköiskuitta.

Vältä kosketusta maoditettuihin pintoihin kuten putkiin, jäädyttimiin, liesiin ja jäääkaapeihin.

5. Irrota liitintäjohto.

Irrota johto, kun työkalua ei käytetä sekä ennen huoltotoimenpiteitä.

6. Älä käytä työkalua herkästi syttyvien Nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.

7. Älä jätä työkalua sateeseen.

Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä paikoissa.

8. Pidä työskentelyalue puhtaana.

Roskaiset pinnat ja työskentelyalueet lisäävät tulipalon ja vahinkojen vaaraa.

9. Työskentele turvallisesti.

Varmista, että alusta on tukeva ja että siinä on hyvät jalansijat. Käytä korkealla työskenneltäessä asianmukaisia suojarusteita. Varmista kiinnityskohdat kunnolla.

10. Palovammojen estäminen.

Älä kosketa työkalun metalliosiin, kun se on käynnissä. Se voi olla hyvin kuuma ja aiheuttaa palovamman.

Älä kosketa irrotettua maalia ja maalihiutaleita. Ne voivat olla hyvin kuumia ja aiheuttaa palovamman.

Käytä aina suojakäsineitä.

11. Vältä savukaasujen hengittämistä.

Käytä tarvittaessa suojanamaria ja/tai huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Suojanaamaria on käytettävä aina Tehtäällä lakattujen maalien poiston aikana.

12. Älä päästää lapsia lähelle.

Älä anna sivuillisten koskea työkalua tai virtajohtoja. Älä päästää sivullisia työskentelyalueelle.

13. Jatkojohdon käyttö.

Käytä aina sekä kuormitukseen että käyttöömpäristöön sopivaa hyväksyttyä jatkojohtoa.

14. Käytä liitintäjohtoa varoen.

Älä koskaan kannata työkalua liitintäjohdosta äläkä kiskaise liitintäjohtoa pistorasiasta. Älä altista liitintäjohtoa lämmölle, öljyllille tai teräville reunoille.

15. Hoida työkalua huolellaan.

Pidä työkalu puhtaana ja kuivana. Varmista erityisesti,

että putket ja heijastimet ovat ehjät ja puhtaat.

Likaiset putket ja heijastimet heikentävät tehoa ja voivat aiheuttaa tulipalonvaaran.

Tarkasta liitintäjohto, suojaritilä, putket ja muut osat Säännöllisesti, ja vaihda ne jos ne ovat vaurioituneet.

16. Noudata erityistä varovaisuutta infrapunaputken käsitellyssä.

Infrapunaputki on kvarttilasia ja sitä tulee käsitellä varoen. Jos infrapunaputki vaurioituu, työkalun virta tulee heti katkaista ja putki vaihtaa.

17. Tarkasta vaurioituneet osat.

Ennen käyttööä tulee tarkastaa huolellisesti, onko suojalaito tai jokin muu osa vaurioitunut, sen selvittämiseksi voidaan laitteella suorittaa sunnitteltu työ. Vaurioitunut suojalaita tai muu osa tulee korjata tai vaihtaa.

18. Vääräät osat tai huolto.

Älä käytä muita kuin hyväksyttyjä osia ja lisävarusteita. Osat, joita ei ole varaosalauettelossa tai joita valmistaja ei ole hyväksynyt, voivat aiheuttaa henkilövahingon ja takuun peruuntumisen. Sama koskee huoltokorjaamoja, jotka eivät ole hyväksyttyjä/valtuutettuja.

19. Korjaus on teetettävä sähköalan ammattilaissella.

Korjaamon tulee olla määräysten mukainen. Korjaukseen saa suorittaa vain ammattilainen, muussa Tapauksessa aiheutuu onnettomuusvaara.

20. Varoitus.

Muiden kuin näissä turvallisuusohjeissa suositeltujen lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa Vammautumisen sekä takuun peruuntumisen.

21. Estä tulipalon vaara

Varmista, että sammutusvälilineet ovat välttämässä Läheisyydessä. Jos tuli syttyy, katkaise heti laitteesta virta ja siirrä se pois vaaravyöhkkelta.

Hyvä asiakas !

Onnea uuden Speedheater mallin 1100 johdosta.

Jotta saisitte parhaan mahdollisen hyödyn työkalusta, suosittelemme että luette käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti.

Tekniset tiedot.

Speedheater malli 1100.

CE merkintä standardien EN 60335-1, EN 60335-2-45 mukainen.

Pituus : 370 mm

Leveys : 170 mm

Korkeus : 160 mm

Paino : n. 1900 g

Kuumennuspinnan pituus : n. 310 mm

Kuumennuspinnan leveys : n. 125 mm


Maalipinnan kuumennusaika : sisätiloissa 20 - 40 sekuntia.
ulkonä 30 - 90 sekuntia.

Teho : 1100 W

Jännite : 220 - 240 V~

Verkkoliitäntä : 1-vaiheinen suojaadoitettu vaihtovirtaverkko.

SUOMI

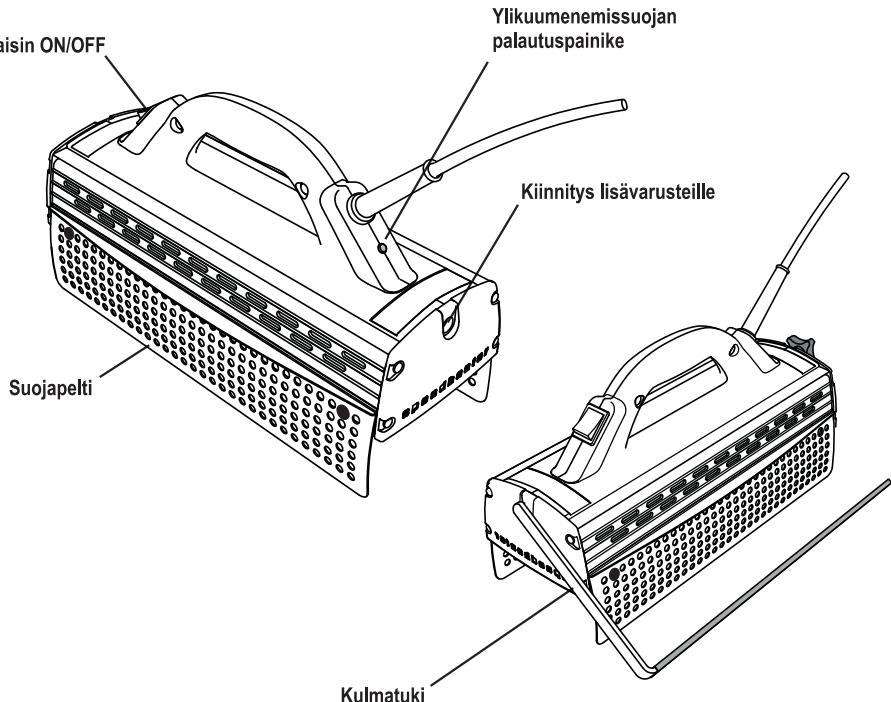


Käyttö

Valmistelut

Kaikki savukaasut saattavat sisältää vahingollisia aineita. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja/tai käytä suojaamaria. Käytä aina suojaamaria poistaessasi tehtaalla lakattua maalia. Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja ettei alueella ole helposti sytyviä materiaaleja, nesteitä eikä kaasuja.


Kytkentä - lämmitys

Kytke liitintäjohto suojaamadoitettuun pistorasiaan 220 - 240 V~. Jatkojohtoa käytettäessä varmista, että se on sekä kuormitukseen että käyttöympäristöön sopiva hyväksytty jatkojohto. Kytke katkaisin asentoon ON, ja aseta Speedheater kuumennuspinta ylöspäin. Kun Speedheater on lämmennyt ja valmis käyttöön, putki on kirkkaan oranssin värisen. Lämmitysaika on n. 2 minuuttia.

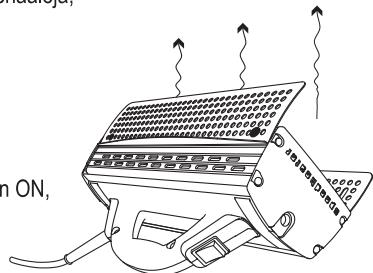


Maalin irrotus

Kuumenna maalikerrosta käänämällä Speedheater työskentelypintaa kohti ja pitämällä laitetta tukevasti alustaa vasten. Odota, kunnes maalipinta on kokonaan pehmennyt - savuua ja kuplia.

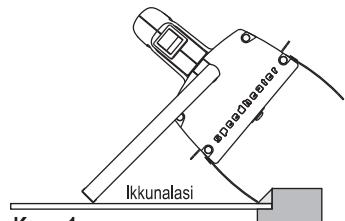

Kuva 1.

Kuumennusaika : sisätiloissa 20 - 40 sekuntia, ulkona 30 - 90 sekuntia. Kuumennusaika voi vaihdella alustasta riippuen ja sitä pitää kokeilla.

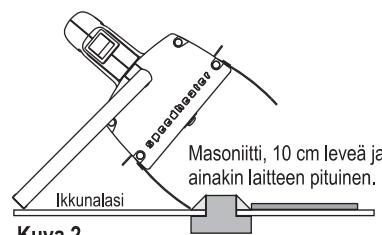


Kuva 2.

Siirrä sen jälkeen Speedheater uuteen kohtaan ja kaavi maali edellisestä sillä aikaa kun laite kuumentaa uutta kohtaa.

Tauon aikana Speedheater on aina käännettävä kuumennuspinta ylöspäin (katso lämmitystä koskeva kuva) ja laitetta on valvottava koko ajan.


Irrottaessa maalia ja kittiä ikkunasta Speedheater asetetaan kuvan mukaisesti.

Aseta pienaa työstettäessä alumiinifoliolla päälystetty masoniittikaista suojaxksi. Heijastaa lämpösäteilijää ja estää ikkunalasin särkyminen, katso kuva 2.

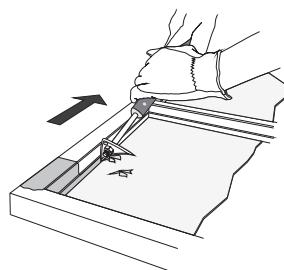

Kun maali ja kitti ovat lämmenneet, Speedheater siirretään uuteen kohtaan ja edelliset kohdat kaavitaan puhtaaksi. Kaavi ensin pois maali ja poista sen jälkeen kitti esim. taltalla.

Kun poistat maalia profiloideiltä pinnoilta, käytä kulmatukea ja kaavi kuvan mukaisesti.

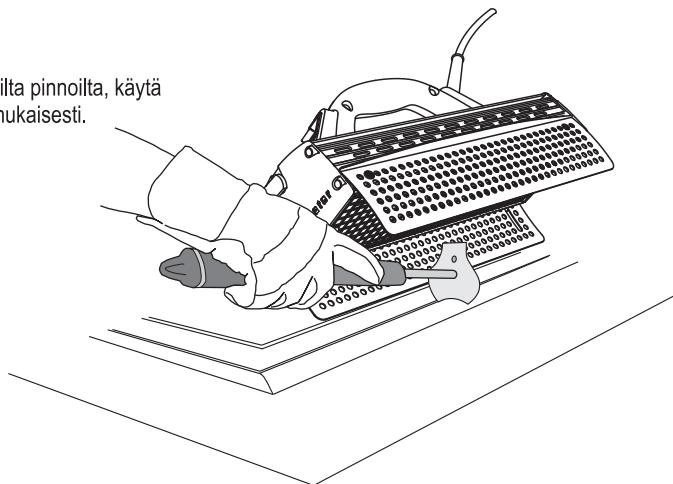

Suoraan puupinnalle levitetyn muovimaalin poistaminen helpottuu huomattavasti, jos pinta esikäsitellään keitetyllä pellavaöljyllä, johon on sekoitettu 20 % lakkabensiiniä. Levitetään siveltimellä tai suihkepullolla vähintään tunnin ennen maalinpoistokäsittelyä. Vanhaa kuivunutta öljyvärää voi käsitellä samalla tavalla.

Ylikuumenemissuoja

Laitteessa on ylikuumenemissuoja. Jos ylikuumenemissuoja laukeaa, virransyöttö katkeaa ja katkaisimen merkkivalo sammuu. Aseta katkaisin OFF-asentoon, aseta laite kuumennuspinta ylöspäin ja anna laitteen jäähtyä kokonaan. Aseta ylikuumenemissuoja uudelleen päälle painamalla liitintäjohdon alapuolella olevaa painiketta. Käynnistä laite uudelleen kohdan Kytkentä lämmitys ohjeiden mukaan.

Virran katkaisu

Siirrä katkaisin asentoon OFF.
Aseta Speedheater kuumennuspinta ylöspäin ja anna laitteen jäähtyä.
Pidä laitetta silmällä, kunnes se on jäähnytynyt ja varmista että lähellä ei ole palonarkoja materiaaleja.
Työn keskeyttämisen ajaksi ja lopettamisen jälkeen irrota liitintäjohto.

Eräitä infrapunakuumennuksen etuja.

Speedheateria käytettäessä pihka ja hartsit sulavat pintapuuhun, mikä parantaa puun kosteuskestävyyttä ja pidentää maalin kestoikää.
Kuumuus tappaa sekä homeen että sienikavustot, kuivattaa kosteuden ja puu voidaan maalata heti. Suhteellisen matalan työskentelylämpötilan ansiosta (100-200 astetta normaalikäytössä) mahdollinen maalissa oleva lyijy ei kaasuuunnu ja jouduu hengitykseen.
Menetelmä on ympäristöystävälinen ja hellävarainen puuta kohtaan.

Puhdistus - hoito


Varmista aina, että liitintäjohto on irrotettu pistorasiasta ja että laitteen virta on katkaistu ennen hoitotoimenpiteitä.

Laitteen turvallisuuden ja tehon ylläpitämiseksi infrapunaputki ja heijastimet tulee pitää puhtaana. Infrapunaputki ja heijastimet voi pyyhkiä denaturoidulla sprillällä.

Varmista, että laite on jäähtynyt. Irrota suojaritilä irrottamalla kaksi ruuvia ① kuumennuspinnan lyhyiltä sivulta.

Pyyhi huolellisesti putken pyyhittävissä elevat osat, heijastimet sekä suojaritilä.

Kiinnitä sen jälkeen ritiilä paikalleen ja kiristä ruvit. Varo naarmuttamasta terävillä esineillä.

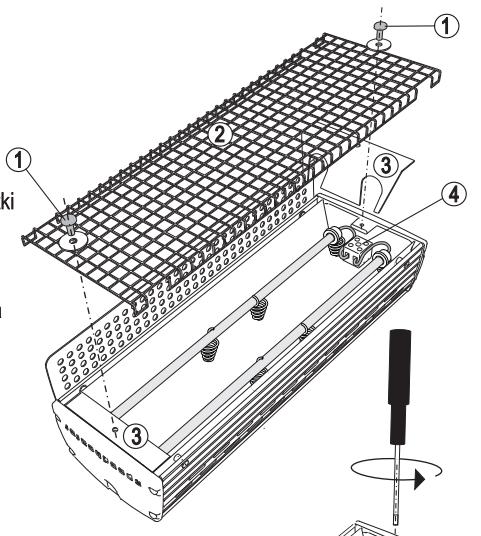

Infrapunaputken vaihto

Infrapunaputki on kvartsilasia ja sitä tulee käsitellä varoen.

Jos infrapunaputki särkyy laitteen virta tulee katkaista heti, ja putki tulee vaihtaa.

Korjaukseen saa tehdä vain ammattilainen, muuten syntyy onnettomuusriski.

Jos korjaukseen tekee joku muu kuin ammattilainen, takuu ei ole voimassa.

Irrota suojaritilä irrottamalla kaksi ruuvia kuumennuspinnan lyhyiltä sivulta ①.


Irrota suojaritilä ② ja heijastinpäädyt ③.

Irrota infrapunaputkien johtimet irrottamalla ruuviliitännät kytentäkappaleista ④.

Irrota rikkinäiset putket ja vaihda tilalle uudet.

Varmista että kaikki johtimet on oikein kytetty ja kiristä ruuviliitännät.

Kiinnitä heijastinpäädyt ja suojaritilä paikoilleen, varmista että ruvit ovat tiukassa.

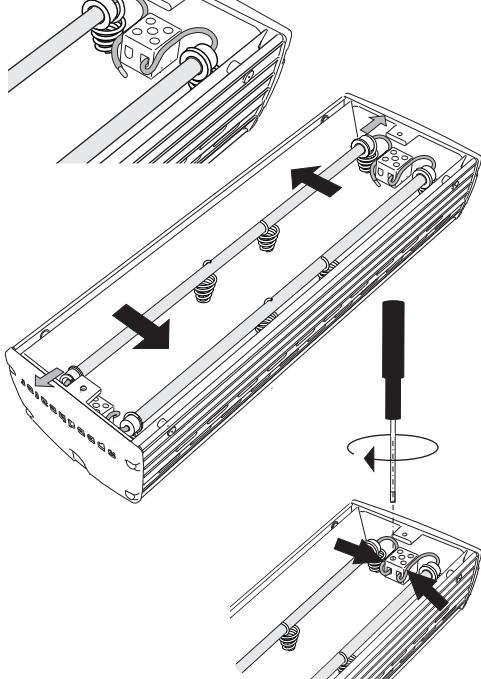


Vanhan putken voi toimittaa lasin tai metallin kierrätykseen.

Varaosaluettelo

Ilmoita aina laitteen sarjanumero sekä osanumero ja osan nimi varaosia tilattaessa.

Laitteen rakenteeseen voidaan tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta.

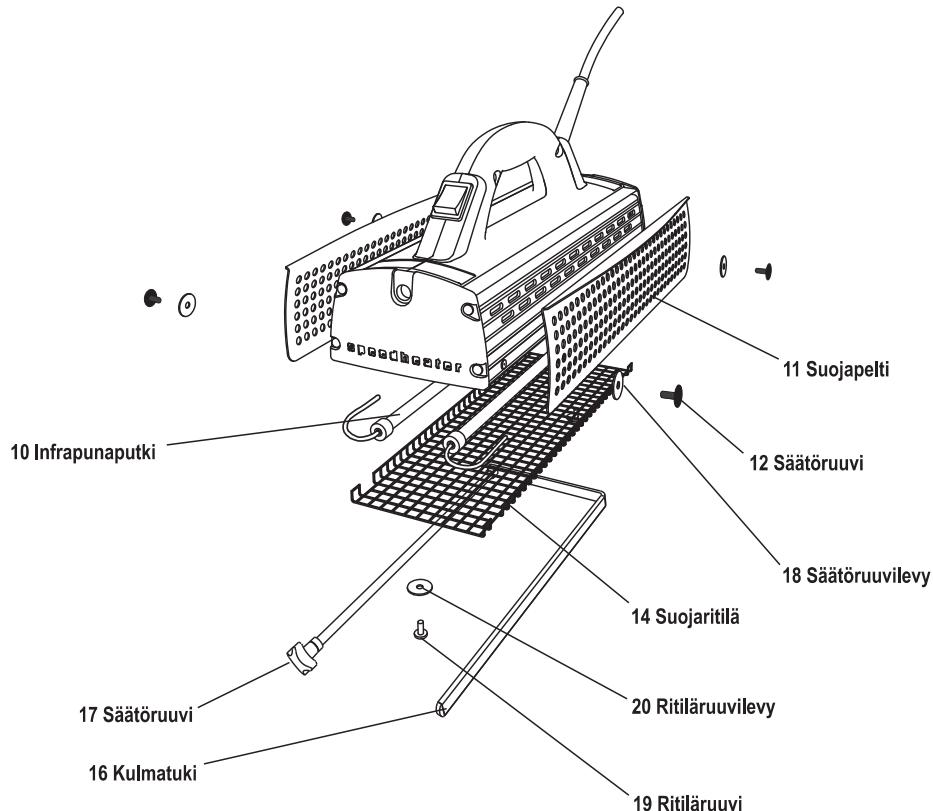

Takuut

Speedheater System AB myöntää Speedheaterille kunkin maan määräysten mukaisen lakisääteisen takuun.

Takuu ei kata vikoja ja vaurioita, joiden voidaan katsoa aiheutuneen virheellisestä käsitellystä, normaalista kulumisesta tai ylikuormituksesta. Kaikkien korjausten on oltava ammattilaisen tekemiä, muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa.

Takuu ei kata vikoja ja vaurioita, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta, ylikuormituksesta tai virheellisestä käsitellystä.

Takuukorvausta vaadittaessa tulee koko laite lähettää purkamattomana ostokuitteineen/tavaralaskuineen jäalleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltokorjaamoona.

Sicherheitshinweise



Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz vor Feuer, Stromschlägen und Verletzungen folgende grundsätzliche Sicherheitshinweise zu beachten.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes diese Betriebsanleitung und bewahren Sie sie gut auf.

1. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.

Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
Nach der Benutzung muß das Gerät erst auf eine ungefährliche Temperatur abkühlen, bevor Sie es unbeaufsichtigt stehen lassen dürfen.

2. Betätigen Sie nur den Netzschalter.

Ziehen Sie niemals bei laufendem Gerät den Netzstecker aus Der Steckdose. Schalten Sie das Gerät immer nur mit dem Netzschalter aus.

3. Begrenzen Sie die Aufheizzeit.

Eine zu lange oder unkontrollierte Aufheizzeit auf einer Unterlage kann einen Brand auslösen.

4. Schützen Sie sich vor Stromschlägen.

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Teilen, z. B. Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlchränken.

5. Ziehen Sie den Netzstecker.

Bei Nichtgebrauch des Werkzeugs oder vor Wartungsarbeiten am Gerät.

6. Benützen Sie das Werkzeug nicht in der Nähe leuchtentzündlicher Flüssigkeiten oder Gase.

7. Setzen Sie das Werkzeug nicht dem Regen aus.

Benützen Sie das Werkzeug nicht in feuchter oder nasser Umgebung.

8. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.

Unordnung im Arbeitsbereich erhöht das Brandrisiko und bedeutet Unfallgefahr.

9. Arbeiten Sie sicher.

Achten Sie auf eine stabile Unterlage, die ausreichend Halt für Ihre Füße bietet. Tragen Sie bei Arbeiten in großen Höhen die erforderliche Schutzausrüstung. Sorgen Sie dafür, daß die Befestigungspunkte sicher verankert sind.

10. Schützen Sie sich vor Brandverletzungen.

Berühren Sie keine Metallteile des Werkzeugs, wenn das Gerät in Betrieb ist. Sie werden sehr heiß und können Brandverletzungen verursachen.

Berühren Sie keine abgelöste Farbe oder Farbteilchen. Sie werden sehr heiß und können Brandverletzungen verursachen.

Tragen Sie bei der Arbeit immer Schutzhandschuhe.

11. Atmen Sie keine Rauchgase ein.

Tragen Sie bei Bedarf eine Schutzmaske und/oder sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Beim Entfernen der Farbe von Oberflächen, die ab Werk lackiert sind, muss immer eine Schutzmaske getragen werden!

12. Halten Sie Kinder fern.

Lassen Sie andere Personen nicht das Werkzeug oder das Kabel Berühren. Halten Sie Unbefugte von Ihrem Arbeitsbereich fern.

13. Verlängerungskabel.

Verwenden Sie nur für die Belastung und den Arbeitsbereich zugelassene Verlängerungskabel.

14. Zweckentfremden Sie nicht das Kabel.

Tragen Sie das Werkzeug niemals am Netzkabel, und benützen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl oder scharfen Kanten.

15. Pflegen Sie Ihr Werkzeug mit Sorgfalt.

Halten Sie das Werkzeug sauber und trocken. Achten Sie besonders darauf, daß Röhren und Reflektoren unbeschädigt und sauber sind. Schmutz auf Röhren und Reflektoren mindert die Wirkung und erhöht die Brandgefahr. Kontrollieren Sie regelmäßig Netzkabel, Schutzgitter, Röhren und alle übrigen Teile und tauschen Sie sie bei Beschädigung aus.

16. Achten Sie besonders auf die IR-Röhren.

Die IR-Röhren sind aus Quarzglas und müssen sehr vorsichtig behandelt werden. Wird eine IR-Röhre beschädigt, müssen Sie sofort das Werkzeug ausschalten und die Röhre austauschen.

17. Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen.

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch des Werkzeugs die Schutzvorrichtung oder beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion. Beschädigte Schutzvorrichtungen oder Teile müssen repariert oder ausgetauscht werden.

18. Fremde Ersatzteile oder Fremdservice.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile und Zubehör. Der Gebrauch anderer als in der Ersatzteilliste angegebener oder vom Hersteller empfohlener Teile kann eine Verletzungsgefahr und ein Erlöschen der Garantie bedeuten. Das gleiche gilt, wenn Sie eine nicht oder auf andere Weise autorisierte Servicewerkstatt beauftragen.

19. Reparaturen nur vom Elektrofachmann

Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

Reparaturen dürfen nur durch einen Fachmann ausgeführt werden, anderenfalls besteht Unfallgefahr für den Benutzer.

20. Achtung!

Der Gebrauch von anderem Zubehör oder anderen Zusatzeräten, als in diesen Sicherheitshinweisen Angegeben, kann zu Unfällen mit Verletzungen und zum Erlöschen der Garantie führen.

21. Schutz vor Feuer.

Achten Sie darauf, daß sich in unmittelbarer Nähe ein Feuerlöscher befindet. Schalten Sie bei Ausbruch eines Feuers sofort Das Werkzeug aus und stellen Sie es sicher ab.

Sehr geehrter Kunde !

Für den Gebrauch des Speedheater Modell 1100 wünschen wir Ihnen viel Erfolg.

Damit Sie mit diesem Werkzeug völlig zufrieden sind, empfehlen wir Ihnen, diese Betriebsanleitung und die nebenstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig durchzulesen und zu befolgen.

Technische Beschreibung.

Speedheater modell 1100.

CE gemäß den Standards EN 60335-1 und EN 60335-2-45.

Gesamtlänge : 370 mm

Länge Heizfläche : ca. 310 mm

Gesamtbreite : 170 mm

Breite Heizfläche : ca. 125 mm

Gesamthöhe : 160 mm

Gewicht : ca. 1900 g


Aufheizzeit der Farbfläche : Innenräume 20 - 40 Sekunden.
Außenbereich 30 - 90 Sekunden.

Leistungsaufnahme : 1100 W

Betriebsspannung : 220 - 240 V ~

Anschluß : Wechselstrom, einphasig mit Schutzerde.

DEUTSCH

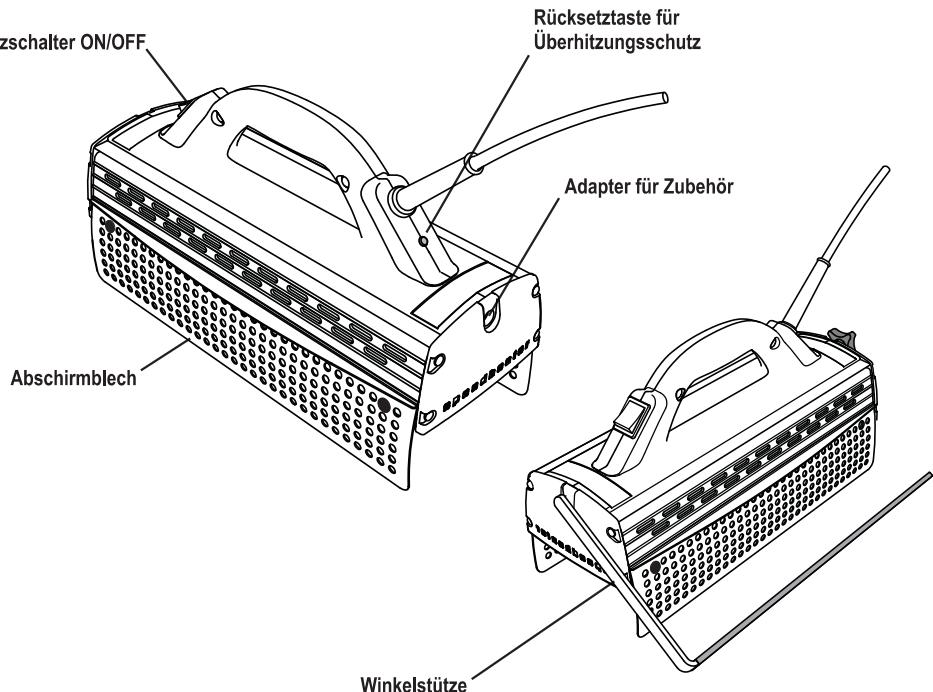


Betriebsanleitung

Vorbereitungen

Alle Rauchgase können gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, deshalb immer für ausreichende Belüftung sorgen und/oder eine Schutzmaske tragen. Beim Entfernen der Farbe von Holzoberflächen, die ab Werk lackiert sind, muss immer eine Schutzmaske getragen werden! Achten Sie darauf, daß Ihr Arbeitsbereich sauber und frei von leichtentzündlichen Materialien, Flüssigkeiten und Gasen ist.

Anschließen und Aufheizen

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit 220 - 240 V~ und Schutzerde. Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Belastung und den Arbeitsbereich zugelassen sind. Schalten Sie den Schalter auf ON und legen Sie den Speedheater so hin, daß die Heizfläche nach oben weist. Der Speedheater ist aufgeheizt und einsatzbereit, wenn die Röhren hellorange leuchten. Die Aufheizzeit beträgt ca. 2 Minuten.

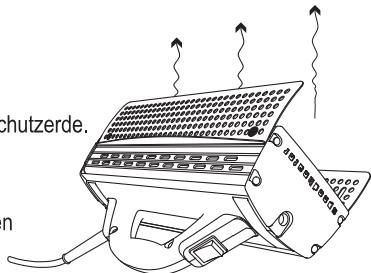

Abtragen der Farbe

Heizen Sie die Farbschicht auf, indem Sie den Speedheater gegen die Arbeitsfläche richten und gleichmäßig an der Unterlage festhalten oder an der Unterlage anlegen. Warten Sie, bis die Farbschicht ganz aufgeheizt ist (Rauch und Blasen).

Aufheizzeit : Innenräume 20-40 Sek., Außenbereich 30-90 Sek.

Die Aufheizzeit kann je nach Unterlage abweichen und muss ausprobiert werden.

Versetzen Sie den Speedheater auf die nächste Fläche und schaben Sie die zuvor aufgeheizte Fläche ab, während die neue Fläche aufgeheizt wird.

Bei Arbeitsunterbrechungen muss der Speedheater immer mit der Heizfläche nach oben (siehe Abbildung zum Aufheizen) abgelegt und beaufsichtigt werden.

Wollen Sie von einem Fenster Farbe und Kitt entfernen, halten Sie den Speedheater wie auf dem Bild 1 gezeigt.

Zur Farbentfernung auf Fenstersprossen legen Sie bitte einen mit Aluminiumfolie umwickelten Masonite-Streifen auf das Fensterglas. Die Hitze wird so reflektiert und das Glas vor dem Zerspringen geschützt, siehe Bild 2.

Sind Farbe und Kitt erwärmt, versetzen Sie den Speedheater auf eine neue Fläche und schaben den aufgeheizten Teil ab. Entfernen Sie dabei zuerst die Farbe und dann den Kitt mit zum Beispiel einem Stechbeitel.

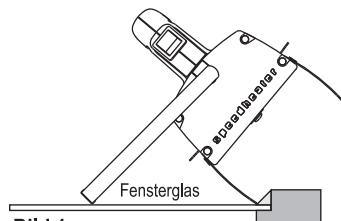


Bild 1.



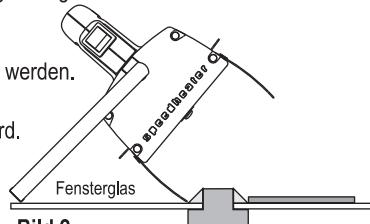


Bild 2. Masonite, 10 cm breit und mindestens in der Länge des Geräts.

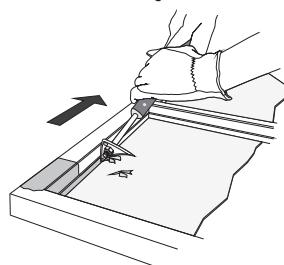

Um Farbe von einer profilierten Fläche zu entfernen, benutzen Sie die Winkelstütze und schaben Sie die Farbe wie auf dem Bild gezeigt ab.

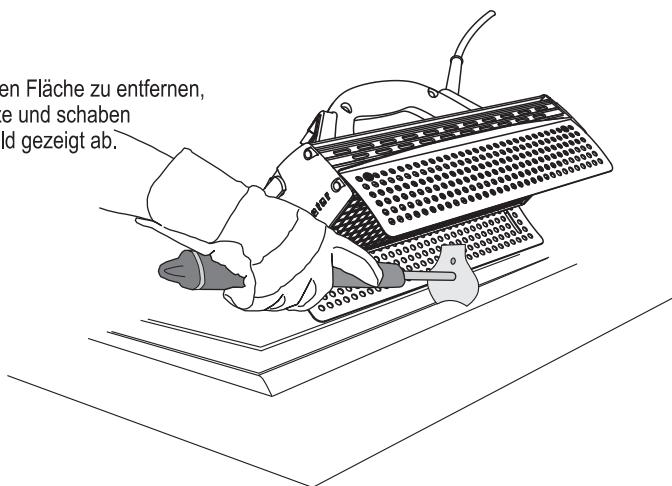

Soll direkt auf das Holz aufgetragene Kunststofffarbe entfernt werden, lässt sich die Arbeit erheblich erleichtern, wenn die Oberfläche mit einer Mischung aus gekochtem Leinöl und 20 % Lackbenzin vorbehandelt wird. Tragen Sie die Mischung mindestens eine Stunde vor dem Entfernen der Farbe mit einem Pinsel oder einer Sprühflasche auf. Alte, ausgetrocknete Ölfarbe lässt sich auf die gleiche Weise vorbehandeln.

Schutz gegen Überhitzung

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Überhitzungsschutz.

Wenn der Überhitzungsschutz auslöst, wird die Stromversorgung unterbrochen und die Kontrolllampe am Netzschatzer erlischt. Dann den Netzschatzer auf OFF schalten, das Gerät mit der Heizfläche nach oben ablegen und vollständig abkühlen lassen.

Danach den Überhitzungsschutz durch Betätigen der Taste unterhalb des Netzkabels zurücksetzen. Jetzt kann das Gerät wieder wie unter dem Punkt „Anschließen und Aufheizen“ beschrieben in Betrieb genommen werden.

Abschalten

Bringen Sie den Netzschatzer in die Position OFF.

Stellen Sie den Speedheater mit der Wärmefläche nach oben ab und lassen Sie ihn abkühlen.

Lassen Sie das Werkzeug, bis es abgekühlt ist, nicht ohne Aufsicht und achten Sie darauf, daß sich in der Nähe keine brennbaren Materialien befinden.

Ziehen Sie bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Arbeitsende den Netzstecker heraus.

Einige Vorteile der Infrarottechnik.

Bei der Anwendung des Speedheater werden die Harze aus dem Holz herausgeschmolzen, wodurch sich die Widerstandskraft des Holzes gegen Feuchtigkeit erhöht und die Haltbarkeit der Farbe verlängert.

Die Hitze zerstört Schimmel- und Pilzbefall, entzieht dem Holz Feuchtigkeit und ermöglicht so den direkten Farbauftrag. Durch die relativ niedrige Arbeitstemperatur (100-200 °C bei normaler Anwendung) wird in der Farbe möglicherweise enthaltenes Blei nicht verdampft und kann nicht eingeatmet werden.

Das Verfahren ist umweltfreundlich und schont das Holz.

Reinigung und Wartung

Überzeugen Sie sich vor Arbeiten an dem Gerät immer, daß das Werkzeug ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.


Um die Sicherheit und den Wirkungsgrad des Produkts zu gewährleisten, müssen die IR-Röhren und die Reflektoren sauber gehalten werden. Die IR-Röhren und die Reflektoren können mit einem mit Spiritus befeuchteten Lappen gereinigt werden.

Achten Sie aber darauf, daß das Gerät abgekühlt ist.

Lösen Sie zum Entfernen des Schutzgitters die beiden Schrauben ① an den Stirnseiten des Schutzgitters.

Wischen Sie vorsichtig die zugänglichen Teile der Röhre, der Reflektoren und des Schutzgitters ab.

Montieren Sie anschließend wieder das Schutzgitter und prüfen Sie, ob die beiden Schrauben fest angezogen sind. Benutzen Sie zum Reinigen keine scharfen Gegenstände.

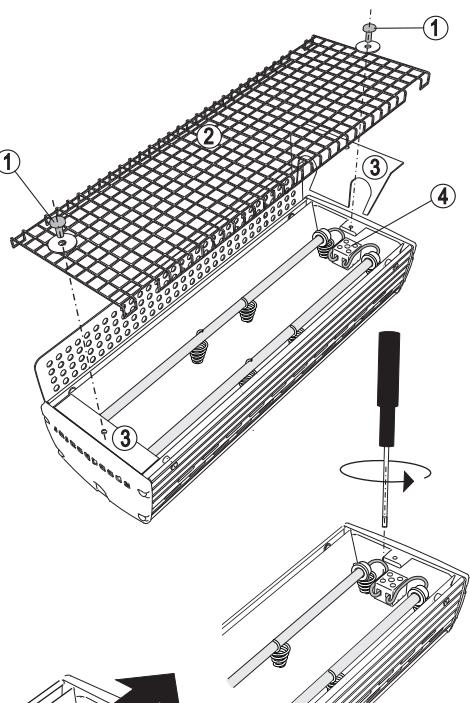

Austausch der IR-Röhre

Die IR-Röhren sind aus Quarzglas und müssen sehr vorsichtig behandelt werden.

Wird eine IR-Röhre beschädigt, müssen Sie sofort das Werkzeug ausschalten und die Röhre austauschen.

Reparaturen dürfen nur durch einen Fachmann ausgeführt werden, anderenfalls besteht für den Benutzer Unfallgefahr. Reparaturen, die nicht durch einen Fachmann ausgeführt werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

Lösen Sie zum Entfernen des Schutzgitters die beiden Schrauben an den Stirnseiten der Heizfläche ①.


Nehmen Sie das Schutzgitter ② und die Stirnreflektoren ③ ab. Lösen Sie die Kabelanschlüsse der IR-Röhre durch Lösen der Schrauben an den Kabelklemmen ④.

Demontieren Sie die beschädigte Röhre und ersetzen Sie sie durch neue.

Achten Sie darauf, daß die Kabel wieder richtig in den Klemmen stecken und ziehen Sie die Schrauben an den Klemmen fest.

Montieren Sie wieder die Stirnreflektoren und das Schutzgitter.

Überprüfen Sie den festen Sitz der Schrauben.

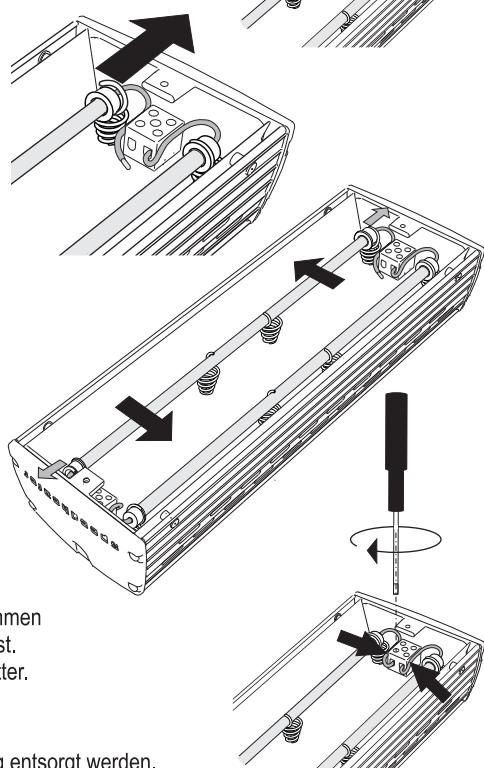


Die alte Röhre kann über die Altglas- oder Metallverwertung entsorgt werden.

Ersatzteilverzeichnis

Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen immer die Seriennummer des Gerätes sowie Bestellnummer und Bezeichnung des Ersatzteils an.

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.

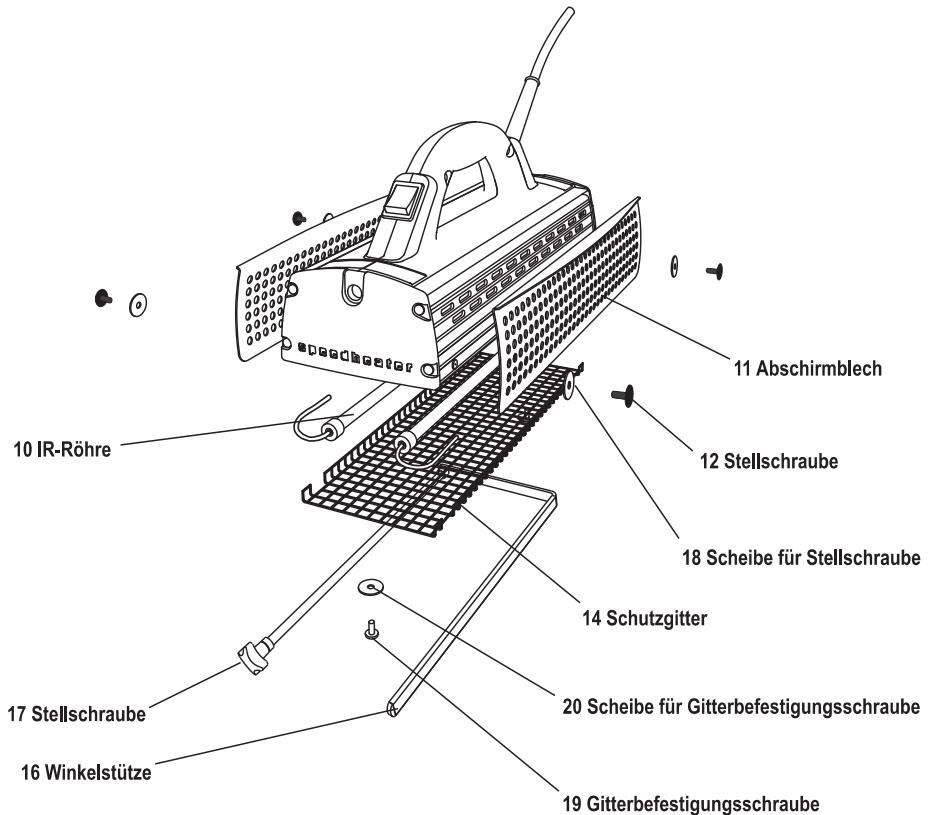

Garantie

Speedheater System AB gewährt auf den Speedheater eine Garantie gemäß den in dem jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden oder Fehler, die auf unsachgemäße Bedienung, normalen Verschleiß oder Überlastung zurückzuführen sind.

Sämtliche Reparaturen müssen durch einen Fachmann durchgeführt werden, da andernfalls die Garantie erlischt.

Im Reklamationsfall ist das ganze Gerät vollständig und im zusammengebauten Zustand gemeinsam mit dem Kaufbeleg/der Rechnung an den Wiederverkäufer oder eine autorisierte Werkstatt einzuschicken.

Veiligheidsvoorschriften



Als u elektrische gereedschappen gebruikt, moet u altijd de fundamentele veiligheidsvoorschriften volgen om de kans op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te voorkomen.

Lees de hele instructie door voordat u het gereedschap gaat gebruiken. Bewaar de instructie.

1. Laat het gereedschap nooit onbewaakt achter.

Het gereedschap mag nooit onbewaakt worden achtergelaten als het in bedrijf is. Na gebruik moet het tot een ongevaarlijke temperatuur afkoelen voordat het zonder toezicht kan worden achtergelaten.

2. Gebruik altijd de schakelaar.

Trek nooit de stekker uit het stopcontact voordat u het gereedschap eerst met de schakelaar heeft uitgeschakeld.

3. Beperk de opwarmtijd.

Een te lange of ongecontroleerde opwarmtijd kan brandgevaar opleveren.

4. Beschermt tegen elektrische schokken.

Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, bijv. buizen, radiatoren, fornuisen en koelkasten.

5. Trek het elektriciteitssnoer eruit.

Wanneer het gereedschap niet in gebruik is of voordat er servicewerkzaamheden worden uitgevoerd.

6. Gebruik het gereedschap niet in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen of gassen.

7. Stel het gereedschap niet bloot aan regen.

Gebruik het gereedschap niet op vochtige of natte plaatsen.

8. Houd het werkgebied schoon.

Vuile oppervlakken en werkgebieden vergroten de kans op brand en leiden sneller tot schade.

9. Werk veilig.

Zorg ervoor dat de ondergrond stabiel is en dat u stevig staat. Gebruik geschikte veiligheidsuitrusting bij werkzaamheden op grote hoogte. Veranker de bevestigingspunten goed.

10. Voorkom brandwonden.

Raak de metalen onderdelen van het gereedschap tijdens bedrijf niet aan. Deze worden zeer heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Raak losgemaakte verf en verfshilfers niet aan. Deze worden zeer heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Draag altijd veiligheidshandschoenen tijdens de werkzaamheden.

11. Vermijd het inademen van rookgassen.

Draag indien nodig een veiligheidsmasker en/of zorg voor een goede ventilatie. Bij het verwijderen van in een fabriek aangebrachte verf moet u altijd een veiligheidsmasker dragen.

12. Houd kinderen op afstand.

Laat geen onbevoegden in contact met het gereedschap of stroomvoerende leidingen komen.
Houd onbevoegden weg uit het werkgebied.

13. Gebruik van verlengkabels.

Gebruik altijd een kabel die is goedgekeurd voor zowel de belasting als de werkomstandigheden.

14. Behandel het elektriciteitssnoer voorzichtig.

Draag het gereedschap nooit hangend aan het snoer en trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Stel het snoer niet bloot aan warmte, olie of scherpe randen.

15. Verzorg het gereedschap goed.

Houd het gereedschap schoon en droog. Let er speciaal op dat buizen en reflectoren heel en schoon zijn. Vuile buizen en reflectoren verminderen de effectiviteit en kunnen brand veroorzaken. Controleer het elektriciteitssnoer, het veiligheidsrooster, de buizen en de overige onderdelen regelmatig en vervang ze bij eventuele beschadigingen.

16. Wees zeer voorzichtig met IR-buizen.

De IR-buizen zijn van kwartsglas en moeten voorzichtig worden behandeld. Als de IR-buizen kapot gaan, moet het gereedschap onmiddellijk worden uitgeschakeld en moeten de buizen worden vervangen.

17. Controleer beschadigde onderdelen.

Voordat u met het gereedschap verder werkt, moet u de veiligheidsuitrusting of andere beschadigde onderdelen zorgvuldig controleren om te bepalen of het gereedschap goed zal werken om de bedoelde werkzaamheden uit te voeren. Veiligheidsuitrusting of andere onderdelen die beschadigd zijn, moeten worden gerepareerd of vervangen.

18. Niet-originale onderdelen en service.

Gebruik alleen onderdelen en accessoires die zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere onderdelen dan die in de lijst van reserveonderdelen staan vermeld of anders door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan leiden tot persoonlijk letsel en vervallen van de garantie. Hetzelfde geldt als u gebruik maakt van een servicewerkplaats die niet is goedgekeurd of op een andere manier erkend is.

19. Laat reparaties door een elektricien uitvoeren.

Het gereedschap is gemaakt in overeenstemming met de geldende bepalingen. Om ongevallen te voorkomen, mogen reparaties uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd.

20. Waarschuwing.

Gebruik van andere accessoires of andere uitrusting dan die in deze veiligheidsvoorschriften worden aanbevolen, kan leiden tot persoonlijk letsel en kan betekenen dat de garantie vervalt.

21. Voorkom brandgevaar.

Zorg dat er een brandblusser in de onmiddellijke nabijheid aanwezig is. Als er brand ontstaat, schakel dan het gereedschap onmiddellijk uit en zet het op een veilige plaats neer.

Beste klant !

Gefeliciteerd met de Speedheater model 1100.

Om ervoor te zorgen dat u helemaal tevreden bent met dit gereedschap bent, raden wij aan deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door te lezen.

Technische beschrijving


Speedheater model 1100.

CE volgens norm EN 60335-1, EN 60335-2-45.

Totale lengte : 370 mm Verwarmingsvlak lengte : c:a 310 mm
breedte : 170 mm breedte : c:a 125 mm
hoogte : 160 mm

Gewicht : c:a 1900 gram. Buitenhuis 30-90 seconden.

Vermogen : 1100 W
Spanning : 220 - 240 V ~
Aansluiting: Eenfase wisselstroom met randaarde

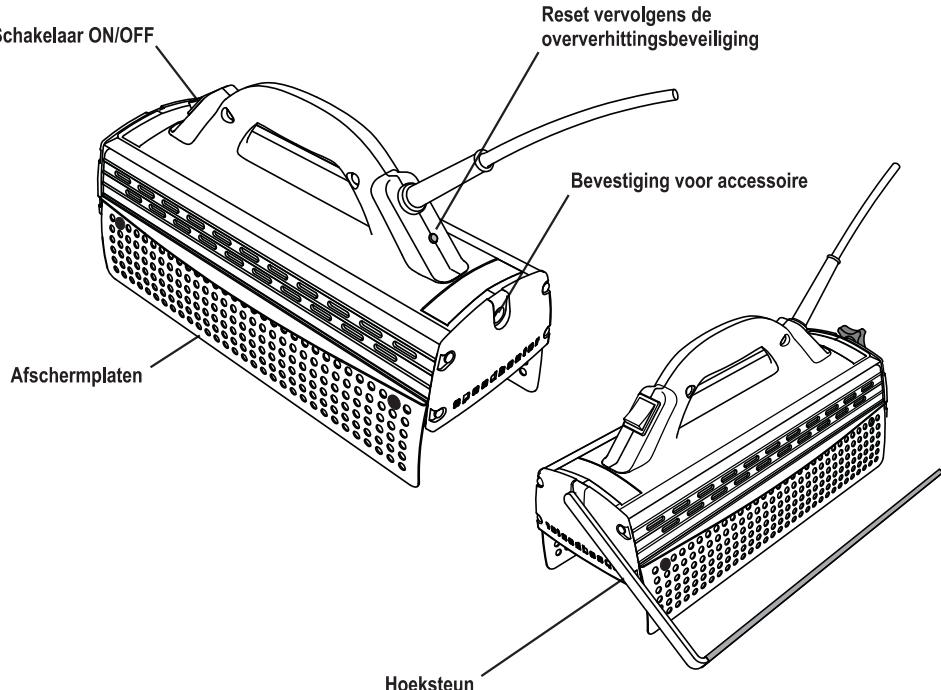


Gebruiksaanwijzing

Voorbereidingen

Alle rookgassen kunnen schadelijke stoffen bevatten. Zorg voor een goede ventilatie en/of draag een veiligheidsmasker. Draag altijd een veiligheidsmasker bij het verwijderen van in een fabiek geverfd houtwerk. Zorg dat het werkgebied schoon is en vrij is van licht ontvlambare materialen, vloeistoffen en gassen.

Aansluiten opwarmen

Sluit het snoer aan op een wandcontactdoos 220 - 240 V ~ met randaarde. Als u een verlengkabel gebruikt, moet deze zijn goedgekeurd voor zowel de belasting als de werkomstandigheden. Zet de schakelaar in de stand ON en leg de Speedheater neer met het verwarmingsvlak omhoog. Als de Speedheater opgewarmd en klaar voor gebruik is, moeten de buizen helder oranje schijnen. De opwarmtijd is ca. 2 minuten.

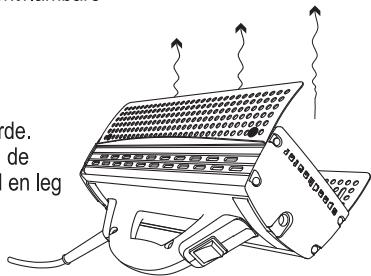

Verf verwijderen

Verwarm de verflaag door de Speedheater in de richting van het werkoppervlak te keren en zet het gereedschap stabiel op de ondergrond. Wacht totdat de verflaag helemaal zacht is, rookt en bobbelt.

Opwarmtijd: binnenshuis 20-40 sec., buitenhuis 30-90 sec.
De tijd kan afhankelijk van de ondergrond variëren en moet worden getest.

Verplaats de Speedheater vervolgens naar een nieuw oppervlak en krab ondertussen het vorige oppervlak schoon.


Als u met de werkzaamheden stopt, moet u de Speedheater altijd met het verwarmingsvlak naar boven leggen (zie afbeelding over opwarmen) en in de gaten houden.

Bij het verwijderen van verf en kit op raamkozijnen moet u de hoeksteun gebruiken en de Speedheater plaatsen zoals op afbeelding 1.


Bij het bewerken van spijlen moet u een strook masoniet bekleed met aluminiumfolie als bescherming gebruiken. Hierdoor wordt warmtestraling gereflecteerd en wordt voorkomen dat het glas barst.

Zie afbeelding 2.

Als de verf en kit warm zijn geworden, verplaatst u de Speedheater naar een nieuw oppervlak en krabt u het vorige oppervlak schoon. Krab eerst de verf weg en verwijder daarna de kit, bijvoorbeeld met een beitel.

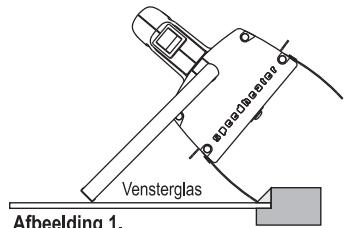


Afbeelding 1.

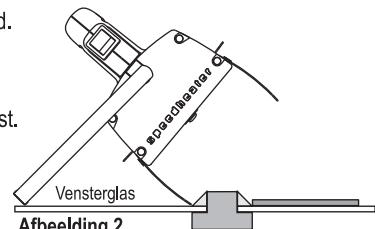


Afbeelding 2.

Masoniet, 10 cm breed en minimaal de lengte van het apparaat.

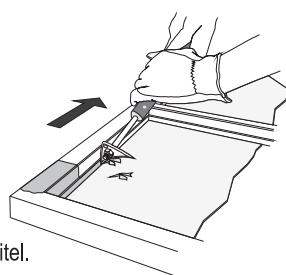

Bij het verwijderen van verf op geprofileerde oppervlakken, moet u een hoeksteen gebruiken en krabben zoals op de afbeelding.

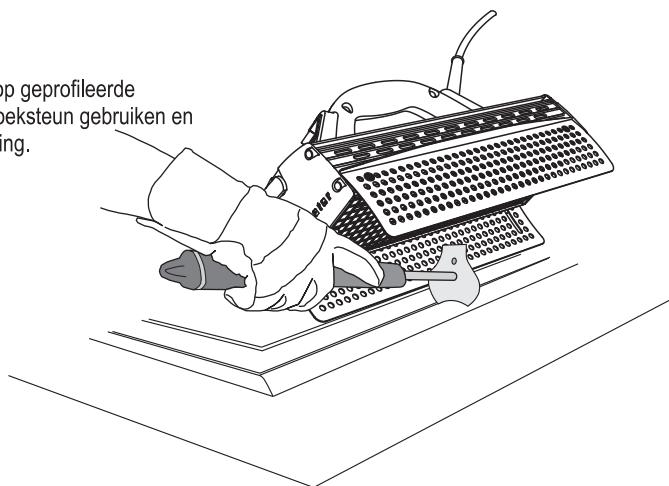

Bij het verwijderen van plasticverf die direct op hout is geverfd, worden de werkzaamheden aanzienlijk vereenvoudigd door het oppervlak voor te behandelen met gekookte lijnolie gemengd met 20 % terpentine. Breng dit minimaal een uur voordat u de verf wilt verwijderen met een penseel of sputtelfles aan. Oude uitgedroogde olieverf kunt u op dezelfde manier behandelen.

Beveiliging tegen oververhitting



In het apparaat zit een beveiliging tegen oververhitting.

Als de oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd, wordt de stroom onderbroken en dooft het controlelampje op de schakelaar. Zet de schakelaar in de stand OFF, leg het apparaat met het verwarmingsvlak naar boven en laat het helemaal afkoelen. Reset vervolgens de oververhittingsbeveiliging door de knop in te drukken die onder het elektriciteitssnoer zit. Schakel het apparaat weer in volgens de aanwijzingen over aansluiten/opwarmen.

Uitschakelen

Zet de schakelaar in de stand OFF.

Leg de Speedheater met het verwarmingsvlak naar boven en laat het apparaat afkoelen.

Laat het gereedschap niet onbeheerd achter voordat het is afgekoeld en let erop dat er geen brandbaar materiaal in de buurt aanwezig is.

Tijdens pauzes of als de werkzaamheden klaar zijn, moet u het elektriciteitssnoer uit het stopcontact trekken.

Enkele voordelen van de IR-techniek

Bij gebruik van de Speedheater smelt de hars tot het buitenste hout, waardoor het weerstandsvermogen tegen vocht wordt verbeterd en de levensduur van de verf toeneemt.

De warmte doodt schimmelvorming, droogt het vocht op en maakt het mogelijk om direct te verven.

De relatief lage werktemperatuur (100-200 graden bij normaal gebruik) zorgt ervoor dat eventueel lood in de verf niet wordt vergast en wordt ingeademd.

De methode is milieuvriendelijk en zacht voor het hout.

Reinigen onderhoud

Zorg er altijd voor dat het elektriciteitssnoer uit de wandcontactdoos is getrokken en dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.


Om de veiligheid en effectiviteit van het product te handhaven, moeten de IR-buizen en reflectoren schoon worden gehouden. U kunt de IR-buizen en reflectoren afnemen met een doek die bevochtigd is met ethanol.

Zorg dat het apparaat is afgekoeld.

Demonteer het veiligheidsrooster door de twee schroeven ① aan de korte zijden van het verwarmingsvlak los te draaien. Veeg de bereikbare onderdelen van de buizen, de reflectoren en het veiligheidsrooster voorzichtig schoon.

Plaats het rooster terug en haal de schroeven aan.

Niet met scherpe voorwerpen krabben.

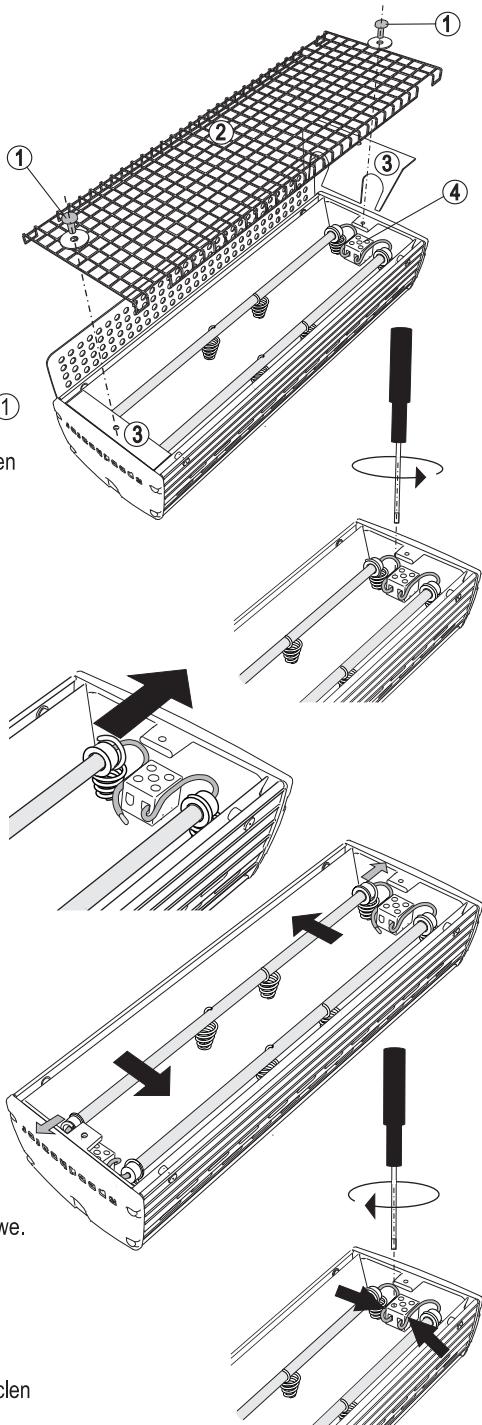

IR-buizen vervangen

De IR-buizen zijn van kwartsglas en moeten voorzichtig behandeld worden. Als de IR-buizen kapot gaan, moet het gereedschap onmiddellijk worden uitgeschakeld en moeten de buizen worden vervangen.

Om ongevallen te voorkomen, mogen reparaties uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd.

Bij reparaties die niet door een vakman zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Demonteer het veiligheidsrooster door de schroeven aan de korte zijden van het verwarmingsvlak ① los te draaien. Verwijder het veiligheidsrooster ② en de reflectoruiteinden ③. Maak de kabelaansluitingen van de IR-buizen los door de schroefkoppelingen op de aansluitstripen ④ los te maken.

Demonteer de kapotte buis en vervang deze door een nieuwe. Zorg dat alle kabelaansluitingen goed op hun plaats liggen en haal de schroefkoppelingen aan.


Monteer de reflectoruiteinden en het veiligheidsrooster. Haal de schroeven aan.

Vervangen buizen kunnen worden ingeleverd voor het recyclen van glas resp. Metaal.

Lijst van reserveonderdelen

Bij het bestellen van reserveonderdelen moet u altijd het serienummer van het apparaat, het onderdeelnummer en de naam van het onderdeel vermelden.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande melding wijzigingen in de constructie Van het apparaat door te voeren.

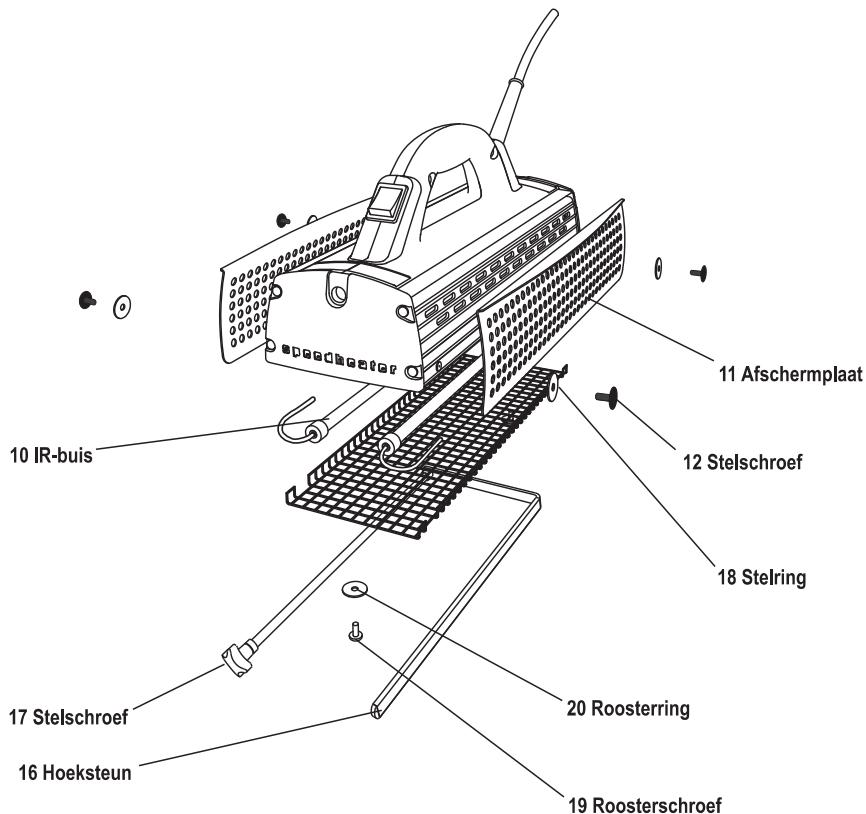

NEDERLANDS

Garanties

Speedheater System AB geeft garantie voor de Speedheater volgens de geldende wettelijke voorschriften in de afzonderlijke landen.

Schade en gebreken die zijn veroorzaakt door normale slijtage, overbelasting of verkeerd gebruik, worden door deze garantie niet gedekt.

Alle reparaties moeten door een vakman worden uitgevoerd, anders vervalt de garantie.

Bij reclamatie moet het hele apparaat, niet gedemonteerd, samen met de factuur naar de dealer of een erkende servicewerkplaats worden opgestuurd.

Consignes de sécurité



Lorsqu'on utilise un outil électrique, il faut toujours respecter les consignes de sécurité pour limiter le risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures.

Lisez toutes ces instructions avant de commencer à utiliser cet outil puis conservez-les.

1. Ne laissez jamais l'outil sans surveillance

L'outil ne doit jamais rester sans surveillance lorsqu'il fonctionne. Après l'avoir utilisé, il faut le laisser refroidir jusqu'à une température non dangereuse avant de pouvoir le laisser sans surveillance.

2. Actionnez toujours l'interrupteur

Ne retirez jamais le câble de connexion avant d'avoir éteint auparavant l'outil avec l'interrupteur.

3. Réduisez le temps de chauffage

Un temps de chauffage trop long ou incontrôlé contre le support peut entraîner un risque d'incendie.

4. Protégez-vous contre les chocs électriques

Evitez d'avoir un contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que câbles, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.

5. Débranchez le câble de connexion

Lorsque l'outil ne fonctionne pas ou avant d'effectuer des opérations d'entretien.

6. N'utilisez pas l'outil à proximité de liquides ou de gaz inflammables.

7. N'exposez pas l'outil à la pluie

N'utilisez pas l'outil dans des endroits humides et mouillés.

8. Maintenez la zone de travail propre

Les surfaces et les zones de travail sales augmentent le risque d'incendie et de blessures.

9. Travaillez en sécurité

Veillez à ce que le support soit stable et sur un bon appui. Utilisez l'équipement de sécurité nécessaire lors d'un travail sur de grandes hauteurs. Fixez soigneusement les points d'ancre.

10. Prévention des risques de brûlure

Evitez de toucher les parties métalliques de l'outil lorsqu'il fonctionne. Elles sont très chaudes et peuvent provoquer des brûlures.

Evitez de toucher la peinture ramollie et les écailles de peinture. Elles sont très chaudes et peuvent provoquer des brûlures.

Travaillez toujours avec des gants de protection.

11. Evitez d'inhaler les gaz de fumées

Utilisez si nécessaire un masque de protection et/ou veillez à ce qu'il y ait une bonne ventilation.

Il faut toujours utiliser un masque de protection lors du décapage d'articles peints en usine.

12. Tenez les enfants éloignés

Ne laissez personne entrer en contact avec l'outil ou les câbles électriques. Maintenez les personnes étrangères éloignées du périmètre de travail.

13. Utilisation d'une rallonge

Utilisez toujours une rallonge homologuée aussi bien pour la charge que pour les conditions spécifiques à l'environnement.

14. Manipulez le câble de connexion avec précaution

Ne portez jamais l'outil suspendu au câble et ne retirez pas brusquement le câble de la prise. N'exposez pas le câble à la chaleur ou à des huiles, ne le posez pas sur des arêtes tranchantes.

15. Prenez soin de l'outil

Maintenez l'outil propre et sec. Veillez particulièrement à ce que le câble et les réflecteurs soient entiers et propres. Des câbles et réflecteurs sales réduisent l'efficacité et peuvent entraîner un risque d'incendie. Vérifiez régulièrement le câble de connexion, les grilles de protection, les câbles et les autres parties, et remplacez-les éventuellement si elles sont endommagées.

16. Précaution particulière tube IR

Le tube IR est en verre de quartz et doit être manipulé avec soin. Si le tube IR se casse, il faut immédiatement éteindre l'outil et remplacer le tube.

17. Vérifiez les parties endommagées

Avant de continuer à utiliser l'outil, il faut vérifier soigneusement le dispositif de protection ou autre partie endommagée, afin de déterminer si l'outil peut fonctionner correctement pour effectuer le travail prévu. Le dispositif de protection ou toute autre partie endommagée doit être réparée ou remplacée.

18. Pièces étrangères et entretien

N'utilisez pas d'autres pièces et accessoires que ceux qui sont homologués. L'utilisation de pièces autres que celles indiquées dans la liste de pièces de recharge ou autres que celles homologuées par le fabricant peut entraîner des risques de blessure pour l'utilisateur et la cessation des garanties. Les mêmes règles s'appliquent aux réparations on ne doit pas faire appel à un atelier de réparation non homologué ou non agréé.

19. Les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié

L'outil a été fabriqué selon la réglementation en vigueur. Il doit être réparé uniquement par un électricien qualifié pour éviter tout risque d'accident.

20. Mise en garde

L'utilisation de tout autre accessoire ou dispositif que ceux recommandés dans ces consignes de sécurité peut entraîner des blessures et une cessation de garantie.

21. Prévention du risque d'incendie

Veillez à ce qu'il y ait un extincteur à proximité immédiate: Si un incendie se déclare, éteignez immédiatement l'outil et placez-le dans un endroit sans risque.

Cher client !

Nous espérons que le Speeheater modèle 1100 vous donne entière satisfaction.

Pour que vous soyez pleinement satisfait de votre outil, nous vous recommandons de lire attentivement et de respecter le mode d'emploi, ainsi que les consignes de sécurité.


Caractéristiques techniques

Speedheater modèle 1100.



selon les normes EN 60335-1, EN 60335-2-45.

Longueur totale :	370 mm	Longueur de la surface chauffante : environ 310 mm
Largeur :	170 mm	Largeur : environ 125 mm
Hauteur :	160 mm	
Temps de chauffage contre la surface peinte : intérieur : 10 40 secondes		
extérieur : 30 90 secondes		
Poids :	environ 1900 grammes	
Puissance :	1100 W	
Tension :	220 - 240 V ~	
Connexion :	réseau à courant alternatif monophasé, avec prise de terre de sécurité.	

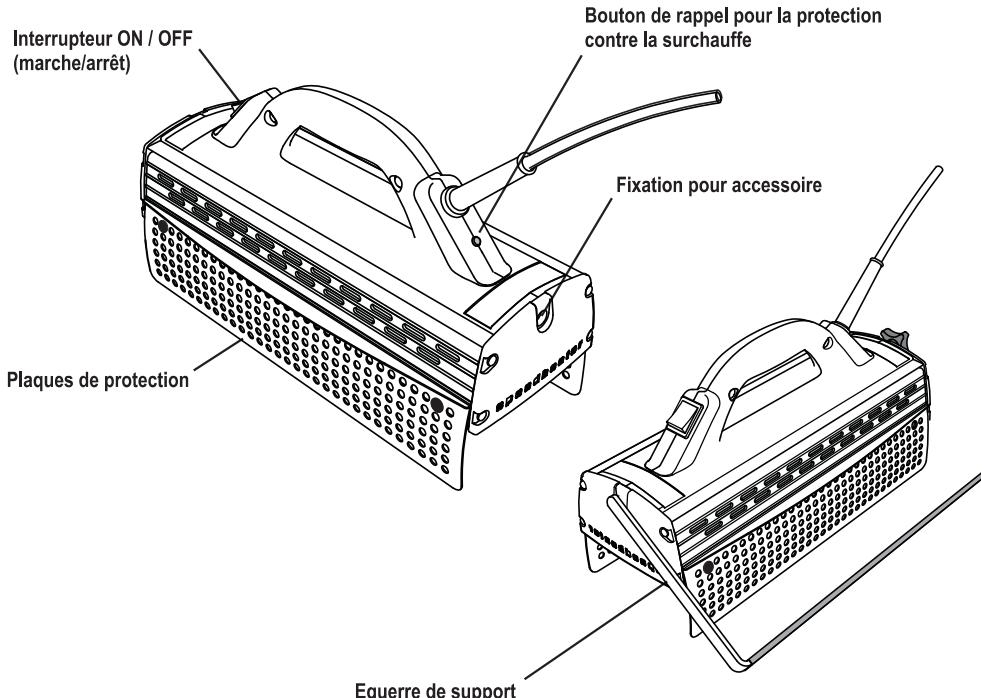

FRANCIAS

Mode d'emploi

Préparations

Tous les gaz de fumée pouvant contenir des substances toxiques, veillez à ce qu'il y ait une bonne ventilation et/ou utilisez un masque de protection. Utilisez toujours un masque de protection lors du décapage de menuiseries peintes en usine. Veillez à ce que le périmètre de travail soit propre et exempt de matériaux, liquides et gaz facilement inflammables.

Connexion - chauffage

Connectez le câble à la prise murale 220 - 240 V~ avec la prise de terre de sécurité. Si vous utilisez une rallonge, veillez à ce qu'elle soit homologuée pour la charge et les conditions spécifiques à l'environnement. Actionnez l'interrupteur sur la position ON (marche), puis posez le Speedheater surface chauffante vers le haut. Lorsque le Speedheater est chaud et prêt à être utilisé, le tube doit s'allumer en orange clair. Le temps de chauffage est d'environ 2 minutes,

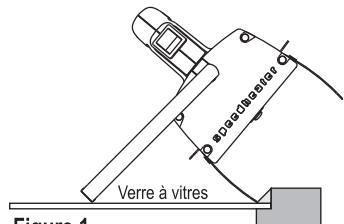
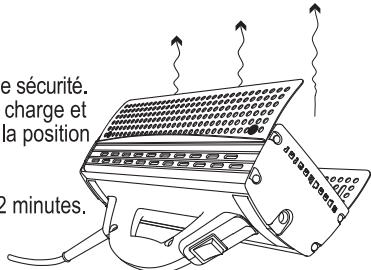


Figure 1.

Décapage de la peinture

Chauffez la couche de peinture en appliquant le Speedheater contre la surface de travail et maintenez-le stable contre le support. Attendez jusqu'à ce que la couche de peinture soit complètement ramollie, fume et fasse des bulles.

Temps de chauffage : à l'intérieur 20-40 secondes, à l'extérieur 30-90 secondes. Ce temps peut varier en fonction du support et il faut le contrôler.

Déplacez ensuite le Speedheater sur une nouvelle surface et décapez la précédente pendant que la seconde chauffe. Si l'on interrompt le travail, il faut toujours poser le Speedheater surface chauffante vers le haut (voir illustration des étapes de chauffage) et le garder sous surveillance.

Lors du décapage de la peinture et du mastic de l'arc de fenêtres, utilisez l'équerre de support et placez le Speedheater selon la Figure 1.

Lors du traitement des croisillons, placez comme protection une bande en masonite avec une feuille d'aluminium. Cela réfléchit le rayonnement thermique et évite que le verre résistant éclate, voir Figure 2.

Lorsque la peinture et le mastic sont chauds, déplacez le Speedheater sur une nouvelle surface et décapez la précédente. Eliminez d'abord la peinture, puis le mastic, par exemple avec un ciseau.



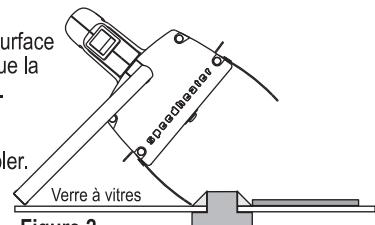


Figure 2.

Masonite, 10 cm de large et au moins de la longueur de l'appareil

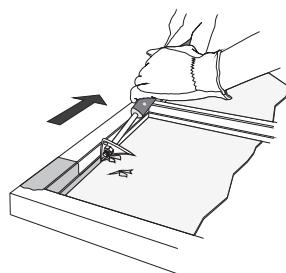

Lors du décapage de la peinture sur des surfaces profilées, utilisez l'équerre de support et grattez selon l'illustration.

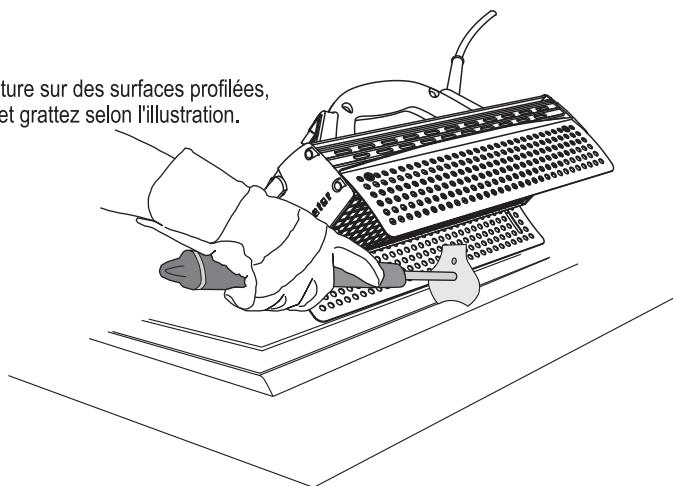

Lors du décapage de peintures plastiques appliquées directement sur le bois, le travail est considérablement facilité si l'on traite préalablement la surface avec de l'huile de lin bouillie mélangée à 20 % d'essence minérale. Appliquez le mélange avec un pinceau ou vaporisez-le avec un pistolet au moins une heure avant le décapage. Les vieilles peintures à l'huile desséchées peuvent être pré-traitées de la même façon.

Protection contre la surchauffe



L'appareil comporte une protection contre la surchauffe.

Si la protection contre la surchauffe se déclenche, l'alimentation électrique est coupée et le voyant-témoin de l'interrupteur s'éteint. Mettez l'interrupteur sur la position OFF (arrêt), posez l'appareil surface chauffante vers le haut et laissez-le refroidir complètement.

Réenclenchez ensuite la protection contre la surchauffe en appuyant sur le bouton situé en-dessous du câble de connexion. Remettez l'appareil en route selon les instructions relatives à la connexion/au chauffage.

Arrêt

Mettez l'interrupteur sur la position OFF (arrêt).

Placez le Speedheater surface chauffante vers le haut et laissez-le refroidir.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance avant qu'il ait refroidi et veillez à ce qu'il n'y ait aucune matière inflammable à proximité.

Lorsque vous interrompez le travail ou que vous l'avez terminé, débranchez le câble de connexion.

Quelques-uns des avantages de l'infra-technique

Lorsqu'on utilise le Speedheater, les gommes et résines fondent sur le bois de surface, ce qui améliore la résistance du bois à l'humidité et augmente la durée de vie de la peinture.

La chaleur supprime les moisissures et les attaques des champignons, élimine l'humidité et permet un traitement direct de la peinture.

Grâce à la température de travail relativement basse (100-200 degrés en utilisation normale), le plomb présent dans la peinture ne se volatilise pas et n'est pas inhalé.

Cette méthode respecte l'environnement et n'abîme pas le bois.

Nettoyage entretien

Avant d'effectuer toute opération sur l'appareil, assurez-vous toujours que le câble de connexion est débranché de la prise murale et que l'appareil est déconnecté.

Pour maintenir la fiabilité et l'efficacité de l'appareil, le tube IR et les réflecteurs doivent être maintenus propres.
On peut nettoyer le tube IR et les réflecteurs avec un chiffon imprégné d'éthanol.


Assurez-vous que l'appareil est froid.

Démontez la grille de protection en dévissant les deux vis ① situées sur les côtés courts de la surface chauffante.

Essuyez soigneusement les parties accessibles du tube, les réflecteurs et la grille de protection.

Replacez ensuite la grille en faisant attention à ce que les vis soient bien vissées.

Evitez de gratter avec un objet acéré.

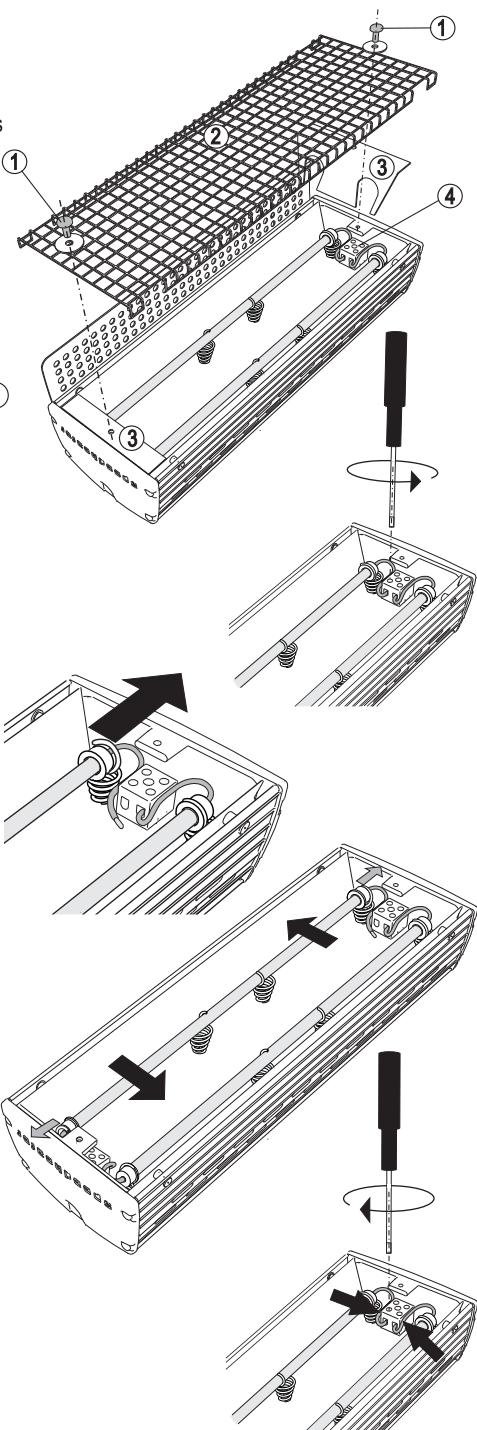

Remplacement du tube IR

Le tube IR est en verre de quartz et doit être manipulé avec précaution. S'il se casse, il faut immédiatement éteindre l'appareil et le remplacer.

La réparation doit être effectuée uniquement par un électricien qualifié pour éviter un risque d'accident. Si la réparation n'est pas effectuée par un électricien qualifié, la garantie cesse.

Démontez la grille de protection en dévissant les vis situées sur les côtés courts de la surface chauffante ①. Retirez la grille ② et les pignons des réflecteurs ③. Retirez les connexions de câble du tube IR en dévissant les vis des blocs de connexion ④.

Démontez le tube cassé et remplacez-le par un nouveau. Veillez à ce que toutes les connexions du câble soient bien en place et vissez les vis.


Remettez les pignons des déflecteurs et la grille de protection en faisant attention à ce que les vis soient bien vissées.

Les tubes usés peuvent être déposés dans des conteneurs pour le verre et les métaux à recycler.

Liste des pièces détachées

Indiquez toujours le numéro de série de l'appareil et le numéro et le nom de la pièce lors de la commande de pièces détachées.

Sous réserve de modifications dans la construction de l'appareil sans préavis.

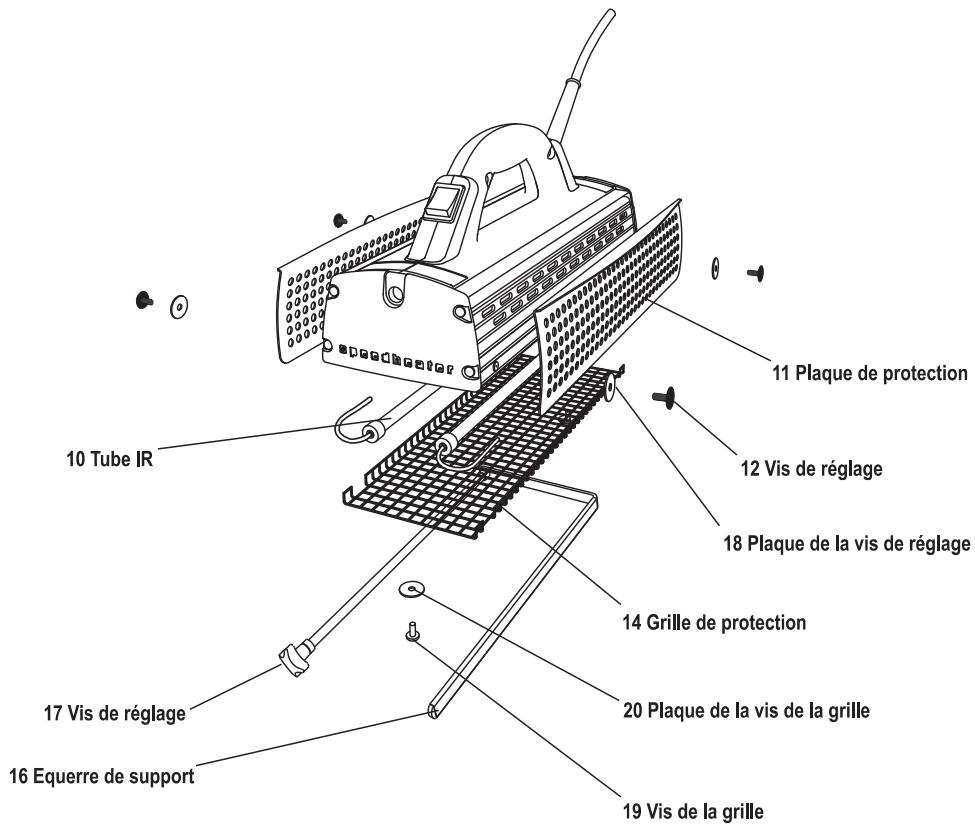

FRANCIAS

Garanties

Speedheater System AB accorde des garanties pour le Speedheater selon les prescriptions légales de chaque pays.

Les dommages et défauts pouvant résulter d'une manipulation erronée, de l'usure normale ou d'une surcharge ne sont pas inclus dans cette garantie.

Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié pour que la garantie soit valable.

En cas de réclamation, l'appareil doit être renvoyé au revendeur ou à l'atelier de réparation agréé dans son intégralité, non démonté, et accompagné de la facture/du reçu.